



PLIDCO® SPLIT+SLEEVE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LANGUAGES:

CLICK ON LANGUAGE DESIRED

ENGLISH

HEBREW

SPANISH



The Pipe Line Development Company
11792 Alameda Drive • Strongsville, Ohio 44149
Phone: (440) 871-5700 • Fax: (440) 871-9577
Toll Free: 1-800-848-3333
web: www.plidco.com • e-mail: pipeline@plidco.com

PLIDCO® SPLIT+SLEEVE INSTALLATION INSTRUCTIONS

!! WARNING!!

IMPROPER SELECTION OR USE OF THIS PRODUCT CAN RESULT IN EXPLOSION, FIRE, DEATH, PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE AND/OR HARM TO THE ENVIRONMENT.

Do not use or select a PLIDCO Split+Sleeve until all aspects of the application are thoroughly analyzed. Do not use the PLIDCO Split+Sleeve until you read and understand these installation instructions. If you have any questions, or encounter any difficulties using this product, please contact PLIDCO.

READ CAREFULLY

The person in charge of the repair must be familiar with these instructions and communicate them to all personnel involved in the repair crew.

Safety Check List

Pipeline repairs can be made with the pipeline in operation or shutdown.

- Read and follow these instructions carefully. Follow your company's safety policy and applicable codes and standards. If the PLIDCO Split+Sleeve is to be installed underwater, be sure to read the *Underwater Installation* section.
- Whenever a PLIDCO product is modified in any form including adding a vent or changing seals by anyone other than the Engineering and Manufacturing Departments of The Pipe Line Development Company or a PLIDCO certified repacking company, the product warranty is voided. Products that are field modified do not have the benefit of the material traceability, procedural documentation, quality inspection and experienced workmanship that are employed by The Pipe Line Development Company.
- The PLIDCO Split+Sleeve should never be used to couple pipe unless sufficient end restraint is provided such as with a PLIDCO Clamp+Ring. The PLIDCO Split+Sleeve has no end restraint rating in its unwelded condition, and if so utilized could result in EXPLOSION, FIRE, DEATH, PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, AND/OR HARM TO THE ENVIRONMENT.
- Observe the maximum allowable operating pressure (MAOP) and temperature on the label of the PLIDCO product. Do not exceed the MAOP or temperature as indicated on the unit.
- Be absolutely certain that the correct seal material has been selected for the intended use. Contact PLIDCO or an authorized PLIDCO distributor if there are any questions about the seal compatibility with the pipeline chemicals and temperatures.

- The PLIDCO Split+Sleeve may be operated at the full design pressure in its bolted (non-welded) state.
- When repairing an active leak, extreme care must be taken to guard personnel. Severe injury or death could result.
- During the *Pipe Preparation* and *Installation* procedures, those installing the PLIDCO Split+Sleeve must wear, at minimum, Z87+ safety eyewear and steel toe safety footwear.
- If the pipeline has been shut down, re-pressuring should be done with extreme caution. Re-pressuring should be accomplished slowly and steadily without surges that could vibrate the pipeline and fitting. Industry codes and standards are a good source of information on this subject. Except for testing purposes, do not exceed the design pressure of the PLIDCO Split+Sleeve. Personnel should not be allowed near the repair until the seal has been proven.

Pipe Preparation

1. Remove all coatings, rust and scale from the pipe surface where the circumferential seals of the PLIDCO Split+Sleeve will contact the pipe (see Figure 1). A near-white finish, as noted in SSPC-SP10 / NACE No.2, is preferred. The cleaner the pipe surface, the more positive the seal.
2. Where the circumferential seals will contact any longitudinal, circumferential, or spiral pipe welds, the welds in this vicinity must be ground flush with the outside diameter of the pipe. The area should extend 1" (25mm) inside of the seals and 1" (25mm) beyond both ends of the fitting (see Figure 1).
3. Circumferential & longitudinal pipe welds between the circumferential seals do not need to be ground flush as long as the weld height does not exceed 3/16 inch (4.7 mm) (see Figure 1).

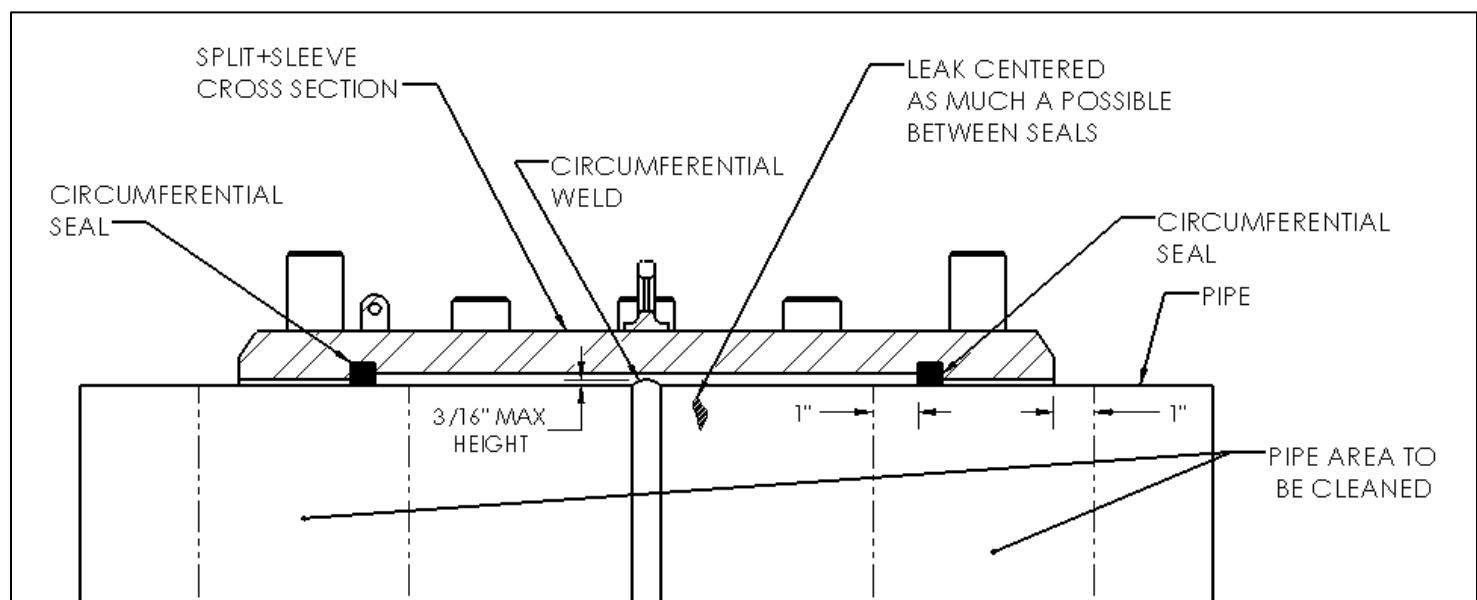


Figure 1

4. Pipe outside diameter tolerance is $\pm 1\%$ for 6-inch nominal pipe size and smaller. For pipe sizes larger than 6-inch nominal, the tolerance is ± 0.06 inch (± 1.5 mm).
5. The seal can tolerate minor surface irregularities up to $\pm 1/32$ inch (0.8 mm) deep. The defective surfaces may be rendered suitable for sealing by applying a suitable epoxy such as Belzona 1161 and sanding or filing the surface to match the required outer diameter.

Note: Epoxy may only be applied to the area where the seals will land. It is not intended to rebuild the pipe wall to the nominal OD, or to repair large sections of exterior corrosion.

6. A PLIDCO Split+Sleeve is capable of sealing on out-of-round pipe up to approximately 5% ovality. This is based on the ability of the bolting to reshape the pipe. For very thick wall pipe, the bolting may not be able to reshape the pipe. Severely out-of-round pipe may require repositioning the PLIDCO Split+Sleeve or using of a different length PLIDCO Split+Sleeve to ensure the circumferential seals are positioned on round pipe.
7. A PLIDCO Split+Sleeve is not capable of reshaping flattened or dented pipe.

Lifting & Handling

When not being moved or transported on a pallet, PLIDCO Split+Sleeves should always be lifted, transported, or installed using the installed lifting eyes as shown in Figures 2 & 3. All Split+Sleeves that exceed 50 lbs. per half or are too heavy to move and install by hand are provided with lifting eyes on each half. Longer fittings are provided with two lifting eyes as shown in Figure 3. If two lifting eyes per half are provided, both lifting eyes are required to lift the fitting. Chains, hooks, shackles, or straps suitable for the weight of the fitting(s) shall be used, and must be securely inserted through the lifting eyes.

The lifting eyes are designed to support the weight of a fully assembled Split+Sleeve. The lifting eyes are installed on both halves of the fitting, and should be used to maneuver or lower Split+Sleeve onto the pipeline.

Vertical installations or installations that require special rigging due to space, obstructions, or location may require additional lifting eyes to be added in locations other than shown in Figures 2 & 3. These can be added prior to ordering or sent back to a PLIDCO manufacturing facility to be added by PLIDCO personnel.

Note: Careless handling can damage the seals and GirderRings (seal retainers). Lifting devices such as chains, cables, or straps should never contact the seals or GirderRings. Never lift the fitting by inserting the forks from a fork lift inside of the fitting. Contact on the seals or GirderRings can result in the seals being pulled from their grooves. (See Figure 4)

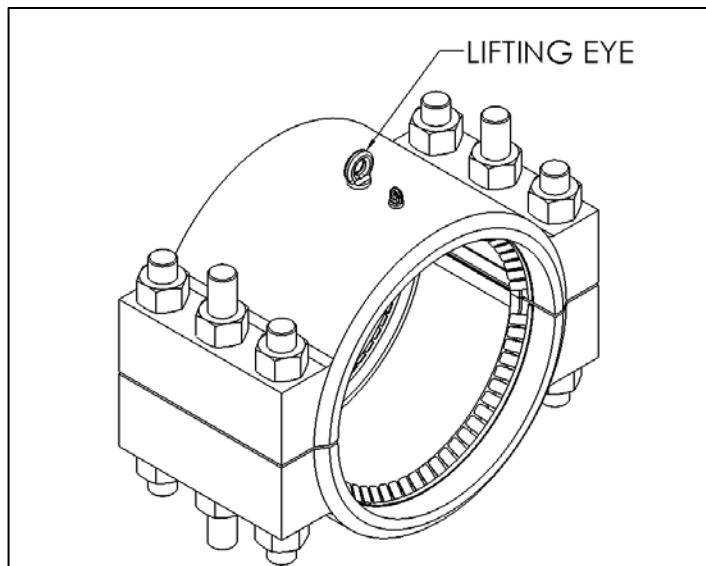


Figure 2

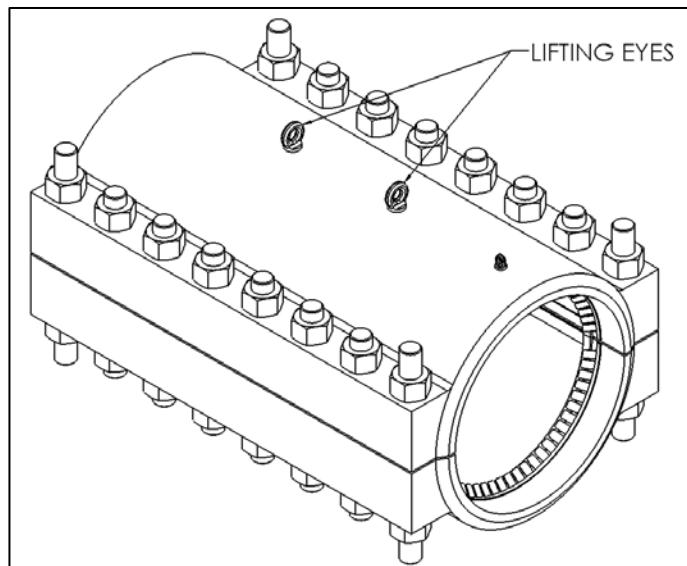


Figure 3

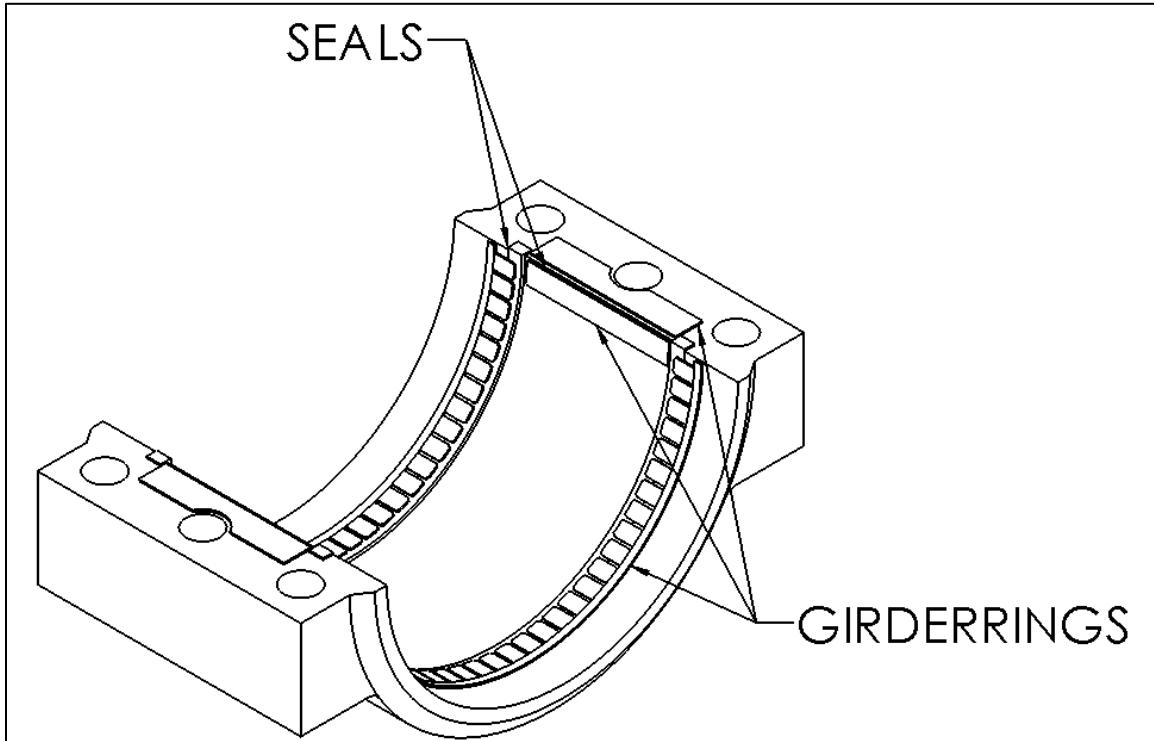


Figure 4

Installation

This section defines the general procedure for installation of a PLIDCO Split+Sleeve.

1. If the two sleeve halves were shipped as an assembled unit, it would have been shipped with spacers between the two halves to prevent damage to the longitudinal seals and ends of the circumferential seals. Typically, small diameter nuts are used for the spacers. The spacers must be removed and discarded before installing the PLIDCO Split+Sleeve. Failure to remove the spacers will prevent proper compression of the seals.
2. Coat all exposed surfaces of elastomer seals with a lubricant. Table 1 lists the lubricants that are recommended for the various seals. The customer must determine if the lubricant is compatible with the product in the pipeline. Lubricant is not recommended for underwater installations or braided packing. Refer to the section on Underwater Installations.

Petroleum based lubricants	= A	
Silicone based lubricants	= B	
Glycerin based lubricants	= C	
Super Lube® Grease (1)	= D	
Buna-N	A, B, C, D	Temperature (2) 225°F (107°C)
Viton	A, B, C, D	250°F (121°C)
Silicone	C, D	300°F (149°C)
Neoprene	B, C, D	250°F (121°C)
Aflas	A, B, C, D	225°F (107°C)
Hycar	A, B, C, D	180°F (82°C)

1) Super Lube® Grease is a product of Sync Chemical Corporation. (www.super-lube.com)

2) Temperature limit is for the seal material only and does not imply the pressure rating is necessarily applicable at this limit.

Table 1: Approved Lubricants

3. Clean and lubricate all studs and nuts. Verify that each nut threads on freely prior to the installation. Lubricant is not recommended for underwater installations.

Note: The type of lubricant will dictate the torque value per the PLIDCO torque chart on page 14.

4. Assemble the PLIDCO Split+Sleeve around the pipe making sure the yellow painted ends are matched. The fitting should be centered over the leak and/or damaged area as much as possible as shown in Figure 5. At no point should the leak be closer than $\frac{1}{2}$ " (12.7mm) from the circumferential seals. Try to avoid having any leak spraying directly onto the longitudinal seals.

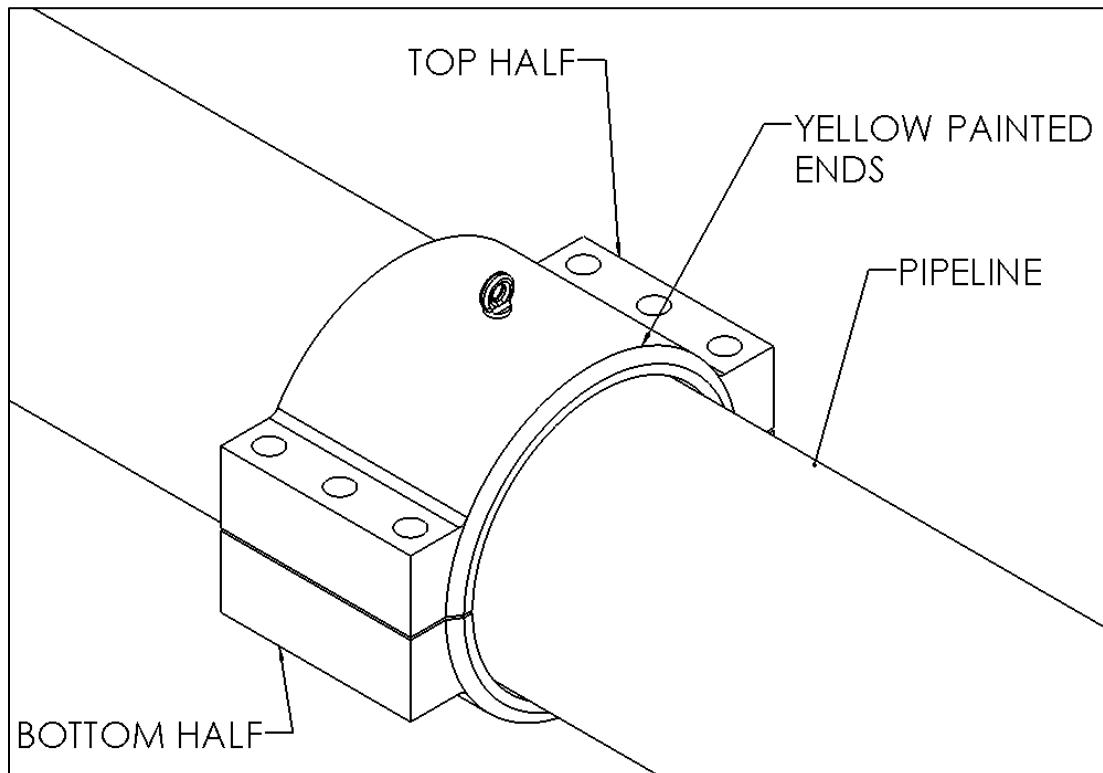


Figure 5

5. Install the studs and nuts through the holes in the Split+Sleeve as shown in Figure 6. Most Split+Sleeves will have two different stud lengths. Make sure the longer studs are in the proper bolt holes. PLIDCO Split+Sleeves with 3 holes per side should have the longer bolts in the two center holes. Sleeves with more than 3 holes per side should have the longer bolts in the four corner holes (see Figures 7 and 8)

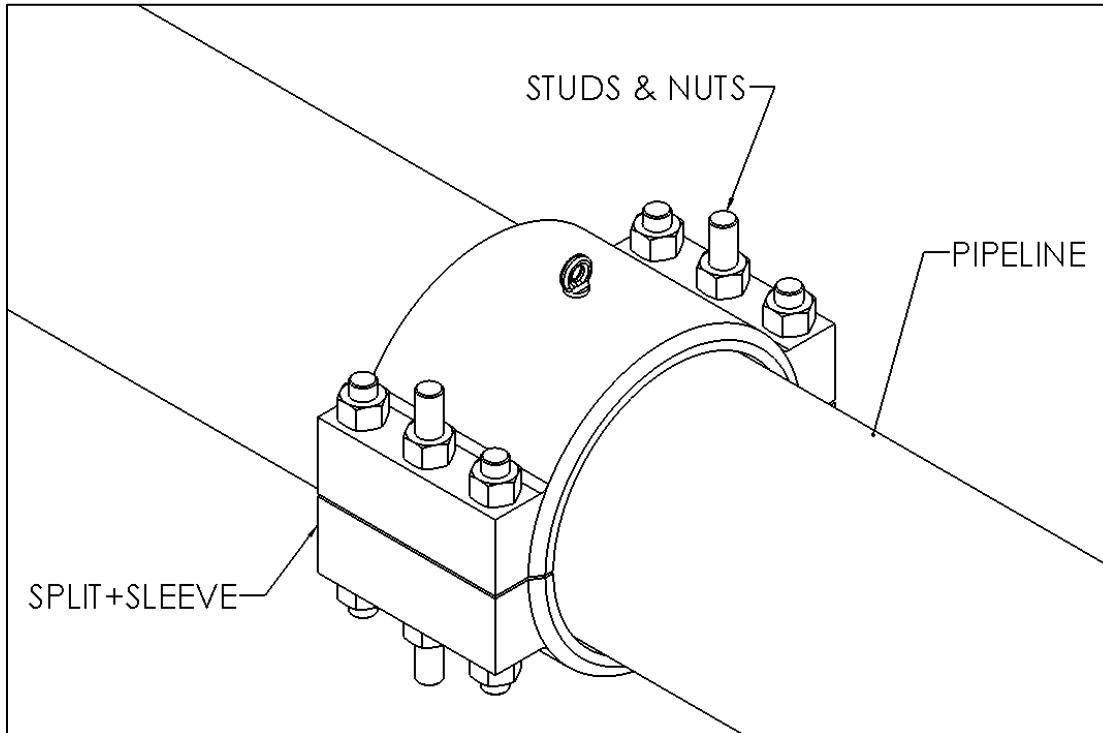


Figure 6

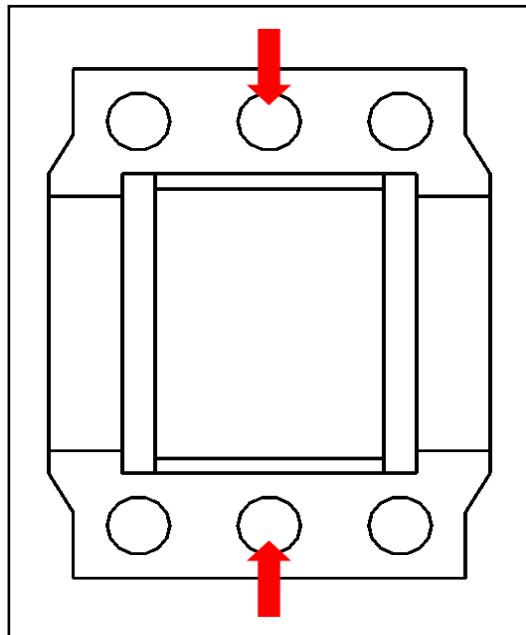


Figure 7

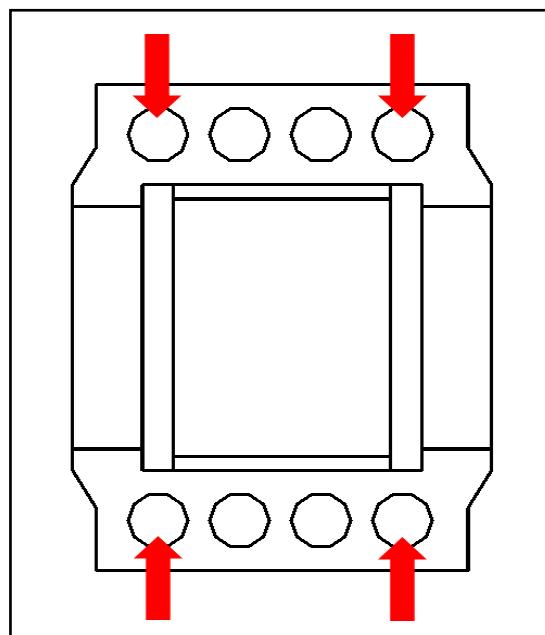


Figure 8

Sometimes it is helpful to loosely assemble the PLIDCO Split+Sleeve to one side of the leak with the studs loosely secured, then reposition it centered over the leak.

6. Torque the studs uniformly as indicated by the corresponding value per bolt size from the **PLIDCO Torque Chart** located on page 14 of these instructions. The best results are obtained by maintaining

an equal gap all around the side bars while tightening the studs. Ensure there is full thread engagement by having a minimum of 1/4 inch (6.4 mm) of stud extending beyond the nut. The sequence for torquing the stud should follow the pattern as shown in Figure 9, and should be executed repeatedly as follows:

- a. 1st time- Hand tight or 10% of the minimum torque value to bring the 2 halves together
- b. 2nd time - 50% torque.
- c. 3rd time- 100% torque.
- d. Repeat the sequence at 100% torque until all the studs and nuts are unable to continue spinning.

Note: The torque values listed on the PLIDCO Torque Chart represent residual torque. The initial torque value may need to be slightly higher due to bolt relaxation. Applicable industry methods should be used to verify bolt preload. A rechecking of torque is recommended at 4 and 24 hours after installation.

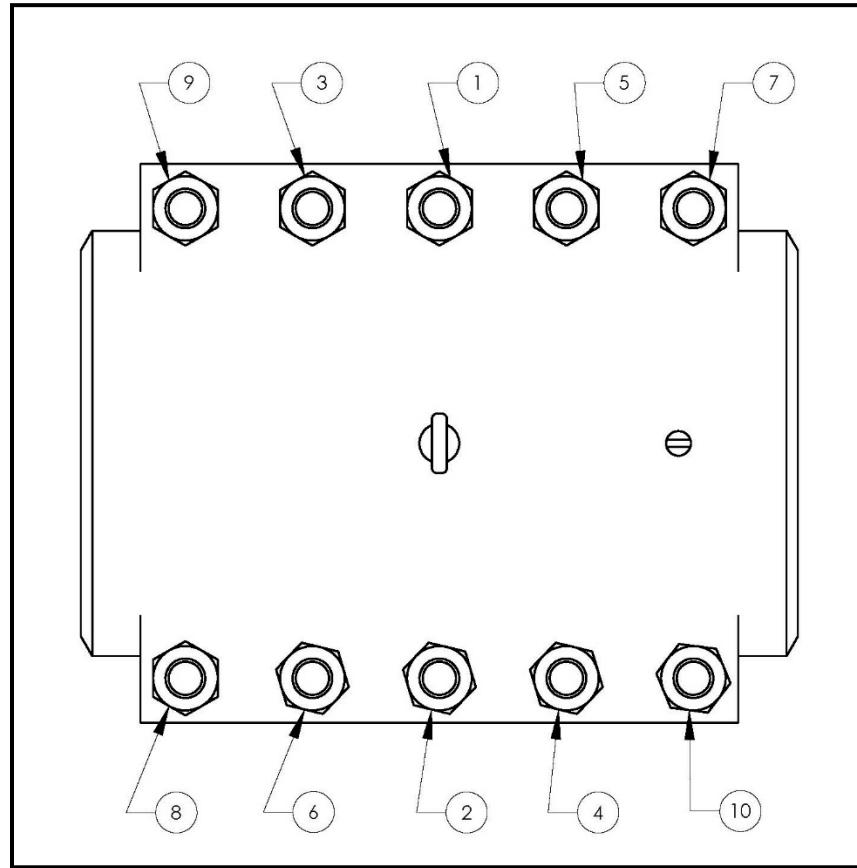


Figure 9

7. The side bars are gapped approximately 1/8 inch (3.2 mm) or less when the PLIDCO Split+Sleeve is fully tightened.
8. Verify that the leak has been contained by visually inspecting for leaks or performing a field hydrotest.
9. If the fitting was supplied with vents, verify that the vents are snug. For all vents that were removed during installation or for hydrotesting, new Teflon tape, thread sealant, or anaerobic thread sealant must be reapplied to the threads.

Hinged Split+Sleeve Installation

This section defines the general procedure for Split+Sleeve Installation on a horizontal pipe. Vertical or angled pipe installations may require additional lifting devices, and/or a different hinge design and operation.

1. Orient the Split+Sleeve and remove all studs and nuts as shown in Figures 10 & 11.
2. Attach shackles to the lifting eyes. Smaller fittings typically only have lifting eyes in the center of the shell as shown in Figure 10. Larger diameter fittings have additional lifting eyes on an angle as shown in Figure 11. For larger diameter fittings, the angled lifting eyes are to be used during installation with hinges.

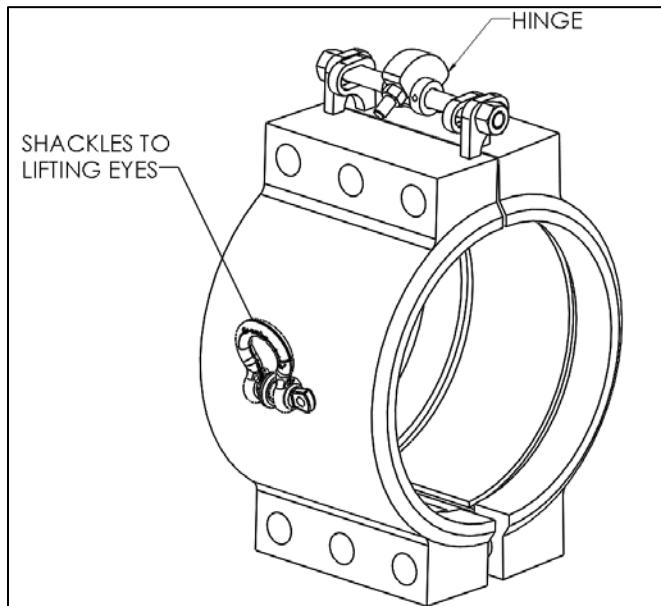


Figure 10

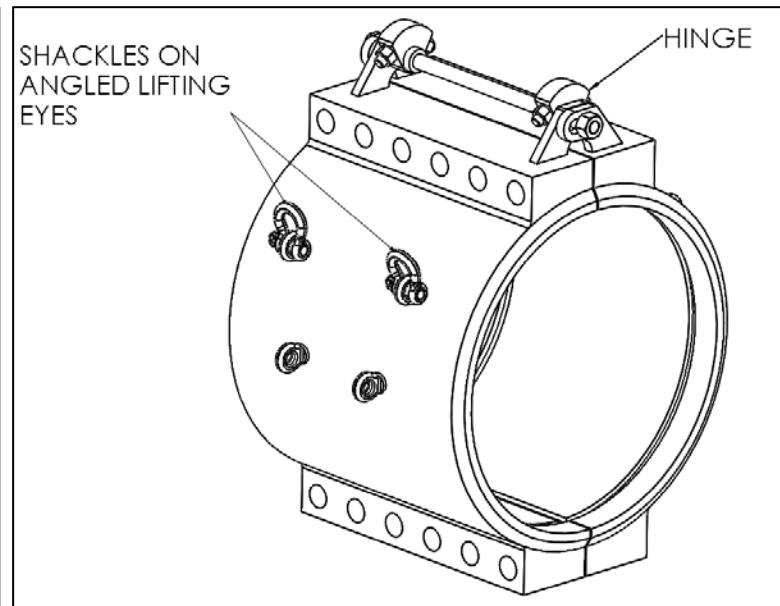


Figure 11

3. Attach properly sized rigging such as chains, cables, or straps to a single point crane attachment. The rigging should be sufficiently long enough that the rigging doesn't interfere with opening and closing of the fitting as shown in Figure 12.
4. Lift the fitting up from the single point crane attachment. The Split+Sleeve will open up as shown in Figure 12.
5. Position the fitting over the pipeline and slowly lower the fitting onto the pipeline as shown in Figure 12. The inside of the fitting should come in contact with the pipeline, and the fitting will start to close as it is lowered. Some fittings may require some additional side force to close the fitting around the pipe. Keep all body parts clear of the inside of the fitting at all times as the fitting is being lowered onto the pipe. This is to ensure safety in the event the that the fitting slams closed rapidly.
6. Once the fitting is wrapped around the pipe, insert the studs through the bolt holes and thread on the nuts as shown in Figure 13. Proceed to tighten the studs and nuts per these installation instructions.

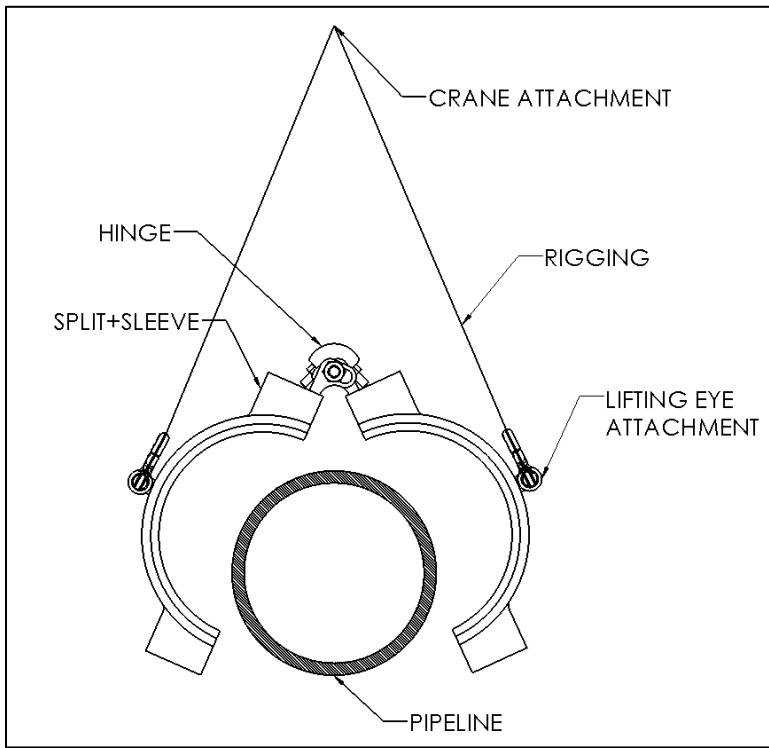


Figure 12

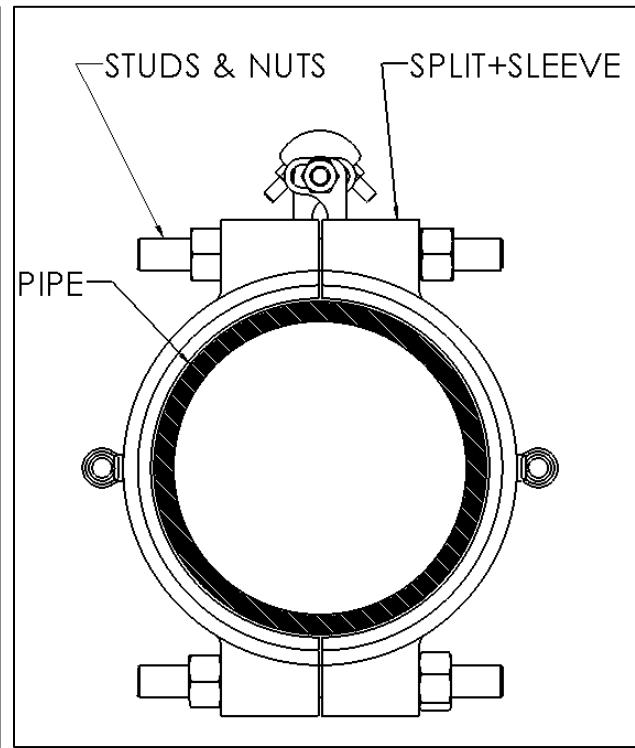


Figure 13

Sealant Injection

Sealant Injection is not required for a PLIDCO Split+Sleeve to achieve a leak tight seal provided the sleeve was installed with elastomer seals, was installed per these installation instructions, and the temperature and pressure of the pipeline are within the design limitations of the PLIDCO Split+Sleeve. However, PLIDCO Split+Sleeves are capable of being injected with sealant, grout, hardenable epoxy, or similar substance. Please note: *Split+Sleeves installed with braiding style packing such as Kevlar, Carbon Fiber, or Teflon require sealant injection in order to seal.*

In order for standard Split+Sleeves to be injected with sealant, the fitting must come from the factory with a minimum of one vent in each half. For fittings without vents, please contact PLIDCO or an authorized representative for options to add vents on existing fittings.

The Split+Sleeve must be installed and fully tightened prior to injecting sealant.

Please see IP-033, *PLIDCO Sealant Injection Instructions*, for additional information for injecting sealant.

Re-pressuring and Field Testing

If the pipeline has been shut down, re-pressuring should be done with extreme caution. Re-pressuring should be accomplished slowly and steadily without surges that could vibrate the pipeline or produce a sudden impact load. Industry codes and standards are a good source of information on this subject.

Except for testing purposes, do not exceed the design pressure of the PLIDCO fitting. The PLIDCO fitting is designed to be tested up to 1½ times its design pressure. However, PLIDCO recommends following API Recommended Practice 2201, Procedures for Welding or Hot Tapping on Equipment in Service, Section 6.5. The test pressure should be at least equal to the operating pressure of the line or vessel, but not to exceed internal pressure by 10%. This is meant to avoid possible internal collapse of the pipe or vessel wall. However, if prevailing conditions could cause collapse of the pipe or pressure walls, the test pressure may be reduced. (See API Standard 510 Section 5.8 for pressure testing precautions.) Personnel should not be allowed near the repair until the seal has been proven.

Field Welding Instructions

Welding is not a requirement for the pressure sealing ability of the PLIDCO Split+Sleeve. The issue of welding is dependent on your company's requirements, applicable codes, and if longitudinal loads need to be carried by the PLIDCO Split+Sleeve.

!! WARNING!!

Failure to follow field welding instructions could result in explosion, fire, death, personal injury, property damage and/or harm to the environment.

All of the aspects for in-service welding of PLIDCO Split+Sleeves are not addressed by this document. ASME PCC-2, API 1104 Appendix B, ASME Section IX, PRCI L52047, PRCI Hot Tap® Model, and other industry information pertaining to in-service welding must be considered when planning in-service welding. Refer to IP-019, Welding Considerations for additional information.

It is recommended that the pipeline should be full and under flow.

Welders and weld procedures should be qualified in accordance with API Standard 1104, *Welding of Pipelines and Related Facilities*, Appendix B, *In-Service Welding*. We strongly recommend the use of a low hydrogen welding process such as GMAW or SMAW using low hydrogen electrodes (E-XX18) because of their high resistance to moisture pick-up and hydrogen cracking. These are also the preferred welding processes for seal welding the studs and nuts. SMAW electrodes must be absolutely dry.

Use weld material with equal or greater tensile strength than the pipe. Carefully control the size and shape of the circumferential fillet welds. The size of the fillet weld should be at least 1.4 times the wall thickness of the pipe. This assumes a 1.0 joint efficiency. You may need to select a different joint efficiency based on your level of inspection. Strive for a concave faced fillet weld, with streamlined blending into both members; avoid notches and undercuts. The smoother and more streamlined the weld, the greater the resistance to fatigue failure. The worst possible shape would be a heavily reinforced convex weld with an undercut. Improper weld shape can lead to rapid fatigue failure, which can cause leakage, rupture or an explosion with attendant serious consequences.

It is very important that the field welding procedure closely follows the essential variables of the qualified procedure so that the quality of the field weld is represented by the mechanical tests performed for the procedure qualification.

PLIDCO does not recommend the use of thermal blankets for pre-heating. Thermal blankets can generate hot spots and reduce the ability of the PLIDCO Split+Sleeve to dissipate welding heat in the vicinity of the seals. We recommend a small torch, such as a cutting torch, being careful not to aim the

flame directly into the gap between the PLIDCO Split+Sleeve and the pipe towards the seals. The flame from a preheat torch is helpful in burning off oils and other contaminates. Do not use a large torch, commonly called a rosebud, because of the difficulty controlling the size of the area being preheated.

Monitor the heat generated by welding or preheating, particularly near the area of the seals, by using temperature crayons or probe thermometers. If the heat generated approaches the temperature limit of the seal material, which is indicated on the label, welding should be discontinued or sequenced to another part of the fitting so that the affected area has a chance to cool.

Seal welding the grade B7 studs of the PLIDCO Split+Sleeve is the most difficult phase of field welding. They are made of AISI 4140 steel with a high carbon equivalence. By using a low hydrogen welding process with preheat, the problem of hydrogen cracking and pinholes can be reduced. The preheat will dry out any moisture, oil dampness, or thread lubricant that may be present in the weld area. If the stud lengths need to be cut back, allow at least 1/4 inch (6.4 mm) of stud beyond the nut for the fillet weld. Preheat the stud and nut, and then weld the nut to the stud. Check the preheat and then weld the nut to the sidebar.

WELDING AFTER A CONSIDERABLE TIME LAPSE AFTER THE INITIAL INSTALLATION

PLIDCO recommends that if the PLIDCO Split+Sleeve is to be welded, the welding be completed as soon as possible after the installation; as conditions permit. Welding at a significantly later date relies heavily on whether proper installation procedures were followed and the compatibility of the elastomeric gaskets with the product in the pipeline.

After the installation of the PLIDCO Split+Sleeve, there is no meaningful test that can be performed to determine the condition of the seals or the remaining service life of the seals. There are many variables that can affect the condition of the gaskets over which PLIDCO has no control.

If the PLIDCO Split+Sleeve is to be welded at a significant time lapse from the installation, the following precautions should be taken:

1. The PLIDCO Split+Sleeve must be closely inspected for any leakage that may have developed.
2. The studs and nuts should be retightened per the recommended torque value.
3. If possible, the pressure in the line should be reduced.
4. Some flow in the line may still be required to dissipate the welding heat to prevent damage to the elastomeric seals.
5. Follow the recommended welding practices as listed under *Field Welding Instructions*.

Welding Sequence

Caution should be observed so that welding does not overheat the seals. Sequence the welding so that the heat is not concentrated in one area. It will be necessary to re-torque the studs and nuts periodically during field welding because weld contraction causes them to loosen.

1. Fillet weld ends to pipe. (See Figure 14)
2. Seal weld side openings.
3. Re-torque studs and nuts.
4. Seal weld nuts to studs.
5. Seal weld nuts to side bars.
6. Seal weld vent plugs, if applicable.

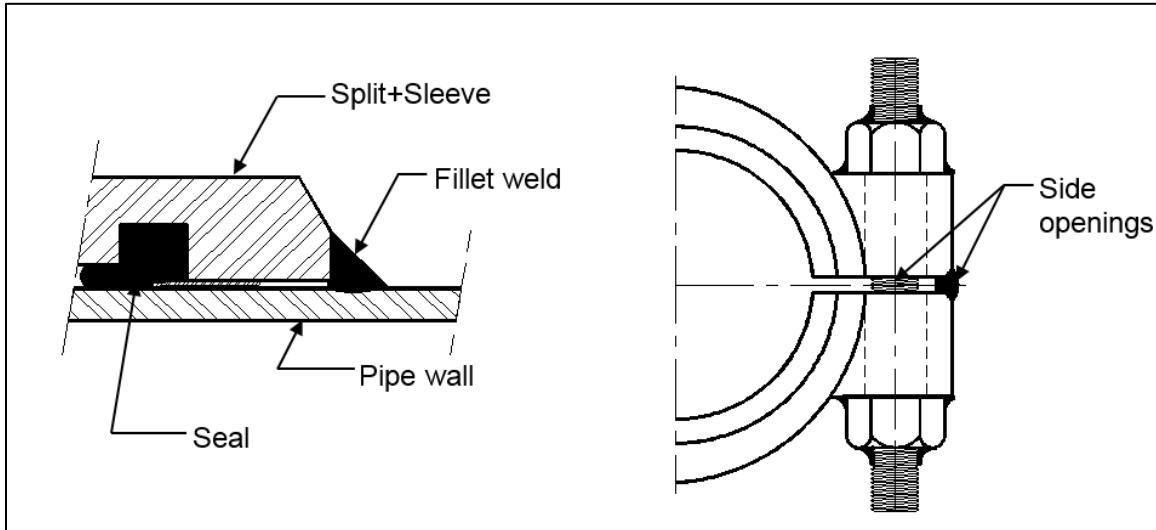


Figure 14

Storage Instructions

PLIDCO Split+Sleeves should be stored in a dry environment to prevent the unpainted surfaces from rusting. Storage temperatures should be between 32°F(0°C) & 120°F(49°C). Cover with dark polyethylene to keep the direct sunlight away from the seals. It is best to exclude contamination, light, ozones and radiation. Improperly stored PLIDCO Split+Sleeves can cause the seal material to become cracked and brittle and lose its ability to seal.

Traceability

PLIDCO Split+Sleeves, as most PLIDCO products, have a unique serial number by which the fitting is fully traceable. Additionally, all elastomer seals have a unique batch number by which the seal material is traceable.

Recommended Inspection Schedule

1. After the pipeline is re-pressurized and field tested (see *Re-pressuring and Field Testing* for precautions) the torque values should be checked again 4 hours after installation. Then, the torque values should be checked again 24 hours after that.
2. It is recommended that if the product is not being welded, that torque striping be applied from the nuts to the sidebar of the PLIDCO Split+Sleeve so any loosening of the bolts can be visually seen during an inspection.
3. 6 months after installation, it is recommended that a visual inspection occurs that checks for visible signs of leakage, bolt/nut loosening, and general wear or corrosion.
4. After the 6-month inspection occurs, a yearly visual inspection is recommended that checks for visible signs of leakage, bolt/nut loosening, and general wear or corrosion.

Underwater Installation

WARNING!

When assembling a PLIDCO Split+Sleeve product under water (or submerged in any liquid) it is possible to build up thousands of pounds of pressure in the annulus between the fitting and the pipe. The pressure is caused by compressing the fluid trapped in the annulus as the two fitting halves are closed and tightened. The pressure trapped in the annulus may have the following effects:

The pressure rating of the split product is exceeded causing leakage or damage to the fitting.

The pipe on which the fitting is installed is damaged.

Personal injury or death due to subsequent removal of a vent plug.

RECOMMENDATIONS

The Pipe Line Development Company strongly recommends the following for non-leaking, underwater installations:

1. Install a fitting supplied with vents.
2. Leave the vents are open during installation.

Additionally, the Pipe Line Development Company recommends not using a lubricant on the seals or on the stud and nut threads. This is to prevent sand, gravel, or debris from sticking to the lubricant and possibly interfering with sealing and/or obtaining accurate torque reading on the studs.

PLIDCO Torque Chart for Split+Sleeve

Nominal Diameter of Stud (inches) (see Note 2)	Wrench Opening Across Flats (inches)	Torque Values (see Note 1)	
		0.15 C _f	
		ft-lbs	Nm
25,000 psi pre-stress			
5/8--11	1-1/16	56	76
3/4--10	1-1/4	98	133
7/8--9	1-7/16	156	212
1--8	1-5/8	233	316
1-1/8--8	1-13/16	342	464
1-1/4--8	2	480	651
1-3/8--8	2-3/16	651	883
1-1/2--8	2-3/8	857	1160
1-5/8--8	2-9/16	1110	1490
1-3/4--8	2-3/4	1390	1890
1-7/8--8	2-15/16	1730	2350
2--8	3-1/8	2120	2870
2-1/4--8	3-1/2	3050	4140
2-1/2--8	3-7/8	4230	5740
23,000 psi pre-stress			
2-3/4--8	4-1/4	5220	7080
3--8	4-5/8	6890	9340
3-1/4--8	5	8800	11900
3-1/2--8	5-3/8	11000	15000
3-3/4--8	5-3/4	13600	18500
4--8	6-1/8	16600	22500
18,800 psi pre-stress			
4-1/4--8	6-1/2	16300	22100
4-1/2--8	6-7/8	19400	26300
4-3/4--8	7-1/4	22900	31000
5--8	7-5/8	26700	36300
5-1/4--8	8	31000	42100
5-1/2--8	8-3/8	35700	48400
5-3/4--8	8-3/4	40900	55400
6--8	9-1/8	46500	63000

Studs: ASME SA193 Grade B7 - Nuts: ASME SA194 Grade 2H

- Note 1: The torque values listed are residual torque value. This is the torque value and residual stress after bolt relaxation. The studs and nuts must be clean, free running, free of obvious flaws. The values listed assume that the nuts are properly lubricated with a lubricant having an approximate coefficient of friction (μ) 0.15 or k factor of 0.19 such as light weight machine oil. If a lower coefficient of friction lubricant is used, such as graphite, please contact PLIDCO's Engineering department for appropriate torque values.
- Note 2: The second number is the pitch, which is shown in number of threads per inch.
- Note 3: Use the pre-stress value shown for the applicable stud size if bolt tensioners are to be used, and follow the bolt tensioner manufacturer's instructions.
- Note 4: This chart is also to be used for all PTFE (Teflon) coated studs.



The Pipe Line Development Company

870 Canterbury Road • Westlake, Ohio 44145

Phone: (440) 871-5700 • Fax: (440) 871-9577

Toll Free: 1-800-848-3333

www.plidco.com • E-mail: pipeline@plidco.com

PLIDCO® SPLIT+SLEEVE

הוראות התקנה

מסמך זה הינו תרגום של הוראות התקינה המקוריות בשפה האנגלית המצורפות לכל אביזר חדש.
במקרה של אי התאמה בתרגום, המסמך הקבוע הוא המסמך המקורי בשפה האנגלית על פי העדכון האחרון שלו.

!! אזהרה !!

שימוש או בחירה לא נכון במוצר זה יכולם לגרום לפיצוץ, אש, פגיעה, מוות, נזק רכוש /או נזק לסבירה.

אין להשתמש או לבחור באביזר Plidco Split+Sleeve עד אשר כל ההיבטים של היישום נבדקו יסודית.
אל תשתמש באביזר Plidco Split+Sleeve אלא לאחר קריאה והבנה של הוראות התקינה אלה.
אם יש לך אילו שאלות או אם נתקלת בבעיות כלשהם באשר לשימוש באביזר זה אנא פנה ל:

**PLIDCO “DEPARTMENT 100” at 440-871-5700
toll free U.S. & Canada 800-848-3333**

קריאה וביצוע בקפדיות:

המנהל האחראי להתקנה חייב להכיר את ההוראות ולודא שהן מועברות לכל העובדים העווקים בהתקנה.

רשימות תיוג לבטיחות


תיקון צינור יכול להתבצע כאשר הקו בפעולה (תחת לחץ) או כאשר הקו מושבת.

1. קרוא ויישם בקפדיות את ההוראות התקינה.
שמור על מדיניות הבטיחות של החברה שלך ועל כל הקודים והסטנדרטים הנוגעים ליישום.
אם האביזר Plidco Split+Sleeve מיועד להתקנה מתחת למים קרא את פרק ההנחיות להתקינה מתחת למים.
2. במידה ונעשה שינוי במוצר בצורה כל שהוא כגון גזע תוספת פתח ניקוז (VENT) או החלפת אטמים על ידי גורם שאינו מחלקת הנדסה והיצור של חברת O PLIDCO או חברה שקיבלה הסמכה להחלפת אטמים מחברת PLIDCO או אדם שקיבל הסמכה מחברת O PLIDCO או אחריות ל מוצר מסתיימת.
חומרים שנעשה בהם שינוי מבדים את יתרון יכולת מעקב החומר, מסמכי ביקורת איכות וניסויי העבודה של חברת O PLIDCO.
הערה: ניתן לבצע אימון ומבחן הסמכה למפעלים בתשלום בחברת O PLIDCO.

3. האביזר Plidco Split+Sleeve אינו מיועד לחבר צינורות אלא אם בנוסף לו יותקן אמצעי מתאים לריסון כוחות אורכיים כגון Clamp+Ring Plidco Clamp+Ring.
- לאביזר Sleeve+Split Plidco אין שום יכולת לריסון כוחות אורכיים במצב לא מרותך, שימוש כזה יכול להוביל לפיצוץ, שריפה, פצעה, מוות, נזק לרכוש /או לסביבה.
4. וודא מהו לחץ העבודה המרבי (MAOP) והטמפרטורה קרשומ על התגית המחווררת לאביזר. אין לעبور את הלחץ המרבי והטמפרטורה המרבית.
הערה: לכל אביזר מצורפת תגית מתכנית עליה מוטבעים מספר סדרתי של האביזר, חומר האטמים, טמפרטורה מרבית ולחץ מרבי מוות.
5. וודא שהומר מבנה האטם מתאים ליישום.
התקשר לחברת PLIDCO או לנציג מורשה במידה יש שאלות לגבי תאימות האטמים לנוזל אשר בцинור ולטמפרטורת העבודה.
6. האביזר Sleeve+Split Plidco מיועד לפעול בלוחץ התכנון המלא כאשר הוא במצב מהודק ע"י הברגים (לא ריתוך).
7. בתיקון תחת נזילה פעילה יש לנוקוט באמצעות הצינור זיהירות להגנת המתקנים מפני פצעה חמורה או מוות.
- בעת ההכנות על הצינור ובעת ההתקנה של האביזר, המתקנים חייבים להיות מצויים במשקפי מגן (תקן +Z87) ונעלם בטיחות.
8. במידה והצינור הושבת לצרכי התקנת האביזר יש לבצע את חידוש ההזרמה בלוחץ בזיהירות, באטיות ובהדרגה למניעת כל הלם שיכול לגרום ולהרעד את הצינור ואת האביזר.
התקנים והקודים הקיימים בתעשיית הניט מקור למידע בנושא זה.
לבד ממטרות ביצוע מבחני לחץ, לחץ העבודה לא עלתה על הלחץ המרבי המותר לאביזר זה.
חל איסור על העובדים להימצא ליד נקודת ההתקנה בעת מבחן לחץ עד לגמר ההוכחה לתיקינות האטימה.

הכנות הצנרת

1. יש לנוקות את שטח פני הצינור באזורי המגע המיועד לאטמים ההיקפיים של האביזר (شرطוט 1). פני השטח יהיו נקיים מציפוי חיצוני של הצינור, ממושקעים וחלודה. רצוי להגיע למצב של פני שטח כמעט "לבנים", רמת הניקוי המועדף הינה על פי NACE No.2 / SSPC-SP10.
2. כאשר האטמים ההיקפיים נוגעים בבליטת ריתוך יש לשיפר/להחליק את הריתוך עד לפני שטח הצינור.
3. אין צורך לשיפר/להחליק ריתוכים היקפיים על הצינור הנמצא בין האטמים ובתנאי שהגובה הריתוך אינו עולה על 4.7 מ"מ (3/16") (شرطוט 1).

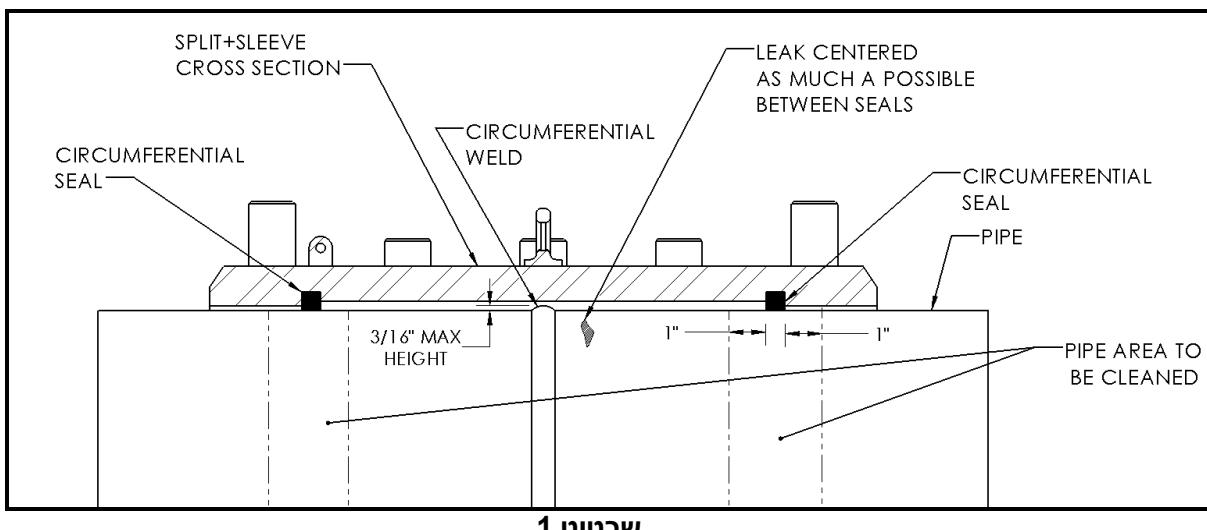

4. הטולרנס המותר לצינור שקוטרו החיצוני עד 6 הינו בתוחם $\pm 1\%$. לצינור שקוטרו מעל 6" הטולרנס יהיה $1.5 \text{ mm} \pm 0.06" (\pm 0.06")$.
5. האטמים יכולים לספק שינויים קטנים על פני שטח הצינור עד $0.8 \text{ mm} \pm (1/32")$. פני שטח פגומים (כגון שקעים קטנים וחירוצים) עלולים לפגוע ביכולת האטימה של האביזר. פגמי שטח אלה רצוי למלאם עם חומר אפוקסי כגון BELZONA 1161 (או שווה ערך) ולהחליק את פני השטח לאחר מכן לקוטר החיצוני של הצינור.
6. אביזר זה יכול להיות מותקן על צינור שאיןו עגול עד $\pm 5\%$ אובייקות. זאת בהתבסס על יכולת הברגים לשנות את צורת הצינור בעת הידוקם. בциינורות עם דופן עבה הידוק הברגים אינם יכולים לשנות את אובייקות הצינור. במקרה של צינור שאיןו עגול בצורה חמורה יש לבחור מקום שונה לאביזר או להשתמש באביזר ארוך אשר שני הצדדים שלו יהיו על קטע צינור שאיןו אובייק.
7. אביזר זה לא יכול לתקן פני שטח שטוחים או שקעים גדולים.

הרמה וטיפול

כאשר האביזר אינו בשימוש על משטח או ברגז יש תמיד להרים אותו על ידי התחברות לאוזני הרמה המותקנות עליו למטרות שינוע והתקנה (شرطוטים 2 ו-3).

כל אביזר SPLIT SLEEVE אשר משקל מחצית שלו מעל 12 ק"ג והוא כבד מדי לשינוע ולהתקנה ידנית מסופק עם אוזן הרמה על כל מחצית שלו.

אביזרים ארוכים מצוידים בשתי אוזני הרמה (شرطוט 3) ויש להשתמש בשתייהן לצרכי הרמה. ניתן להשתמש בשרשנות, רצועות, ווים, שאקלים המתאימים למשקל האביזר ויש לאבטח את החיבוריהם הללו לאוזני הרמה.

אוזני הרמה מתוכננות לתמוך במשקל המלא של האביזר והן מותקנות על שני החצאים שלו כדי להוריד את האביזר על הצינור או לסובב אותו על הצינור.

עבור התקנה אנכית או התקנה המוגבלת למרוחב בגלל מכשולים או מקום ניתן להוסיף אוזני הרמה במקום שונה מאשרشرطוטים 2 ו-3.


יש להזמין תוספת אוזני הרמה בעת ההזמנה או לשולח את האביזר למפעל לצורך תוספת זו על ידי חברת PLIDCO .

הערה:

טיפול בחוסר זהירות יכול לגרום לנזק לאטמים ול- GirderRings (הפניות המשוננות עצורות האטמים בקצוות).


אסור שימוש אמצעי הרמה כגון שרשות, כבלים , רצועות, יהוי ב מגע עם האטמים או עם הפניות המשוננות.

חול איסור על שימוש במزلג הרמה להנחת האביזר על ידי הכנסת המזלג לתוך האביזר. מגע עם האטמים או הפניות המשוננות בקצוות עלול לגרום לשילוף האטמים מהחריצים במותקנים (شرطוט 4).

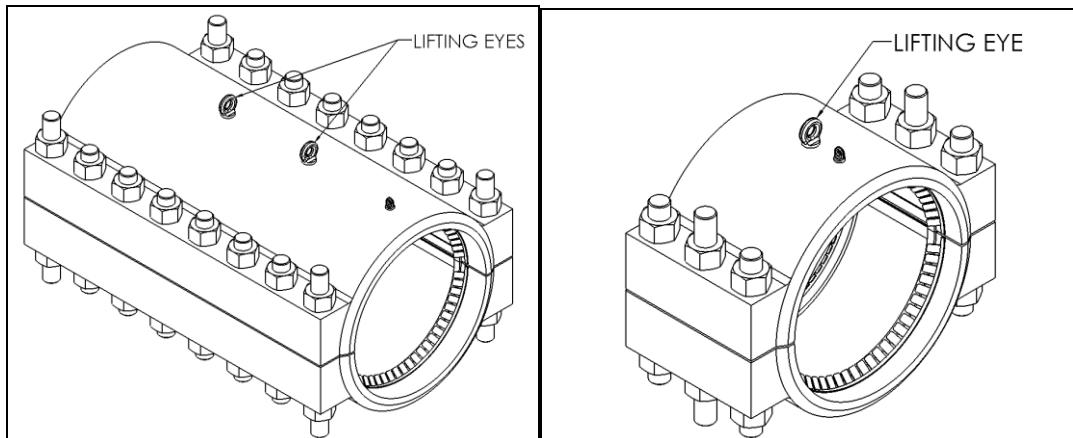

شرطוט 3

شرطוט 2

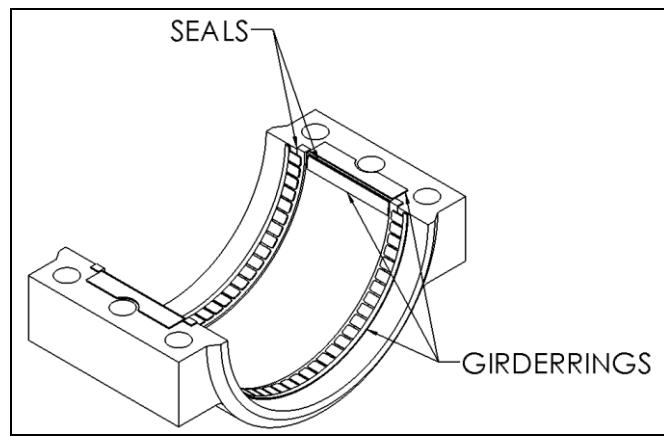

شرطוט 4

התקנה

פרק זה מגדיר את ניהול התקינה של האביזר.

1. שני חצאי האביזר מוסופקים כשות מחוברים ובתווך שביניהם מונחים אומים לשימירת מרוחות למניעת נזק לאטמיים בזמן הובללה.
לפני התקינה יש לסלק אומים אלו כדי לאפשר הידוק נכון.
2. יש לצפות את כל משטחי האטמים הגלויים בחומר סיכה.
בטבלה אשר בהמשך פירוט חומר סיכה מומלצים.
על המתקן לוודא שחומר הסיכה תואם למוצר הזורם בציגו.
שיםון אינו מומלץ להתקנה מתחת למים או כאשר געשה שימוש באטם מחומר קלווע כמו חבל KEVLAR.
קרא את ההוראות בהמשך להתקנה מתחת למים.
3. נקה ושםן את הברגים והאומים, וודא תנוצה חופשית וקלה לפני ההרכבה.
כאמור לעיל שימון אינו מומלץ להתקנה מתחת למים.
הערה: סוג השימוש מכתיב את ערך מומנט ההידוק של האומים המופיע בסוף המסמך.


		סוג השימוש	חומר מבנה האטם	טמפרט' מרבית
Buna-N	בונה אין	A, B, C, D	225°F – 107°C	
Viton	ויטון	A, B, C,D	250°F – 121°C	
Silicone	סיליקון	C, D	300°F – 149°C	
Neoprene	ניאופREN	B, C, D	250°F – 121°C	
Aflas	אפלאוס	A, B, C, D	225°F – 107°C	
Hycar	היקר	A, B, C, D	180°F – 82°C	

שימוש	שימוש על בסיס
Petroleum -	= A
Silicone -	= B
Glycerin -	= C
SUPER LUBE® גרייז	= D

הערות:


1. גרייז מסווג Super Lube® הוא מוצר של חברת Synco Chemical Corporation. (www.super-lube.com)
2. מגבלות הטמפרטורה בטבלה הן לחומר מבנה האטמים בלבד.
בטמפרטורה גבוהה יש השפעה לחום גם על הפלדה ממנה בניי האביזר
ונדרש אז לחשב את החלץ המרבי המותר בהתאם.
3. אטמים מסווג TEFLON ו- KEVLAR אינם זמינים לשימוש.

4. התקן את אביזר Plidco Split+Sleeve סביב הצינור. וודא שהסימון הצהוב בשני החצאים נמצא באותו צד. וודא שאמצע האביזר נמצא לנקודות הנזילה או מרכז האזור פגוע בצד (شرطו 5). בשום נקודה אסור שהnezילה תהיה למרחק הקטן מ- 0.5" (12.7 מ"מ) מהאטמים ההיקפיים בצדדים. יש גם להימנע ממצב בו הנזילה זורמת ישר על אטמי האורך.

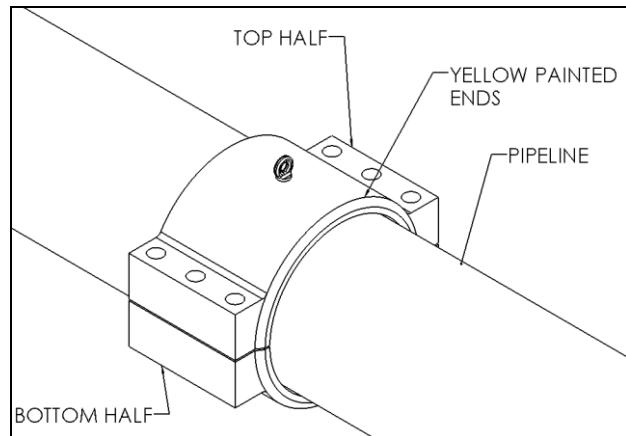


شرطו 5

5. הכנס את הברגים לחורים והתקן את האומים כמפורט בشرطו 6. האביזרים מסופקים עם ברגים בשתי מידות אורך, וודא שהארוכים יותר מותקנים במקום הנכונים. באביזר שבו 3 חורים בכל צד יותקנו הברגים הארוכים במרכז – ראה שרטוט 7. באביזר שבו יותר חורים יותקנו הברגים הארוכים בפינות – ראה שרטוט 8. לפעמים נח להרכיב את האביזר בצורה רופפת��ן נזילה ורק אחר כך להציג אותו כך שהמרכזי שלו ימוקם מעל נקודת הנזילה.

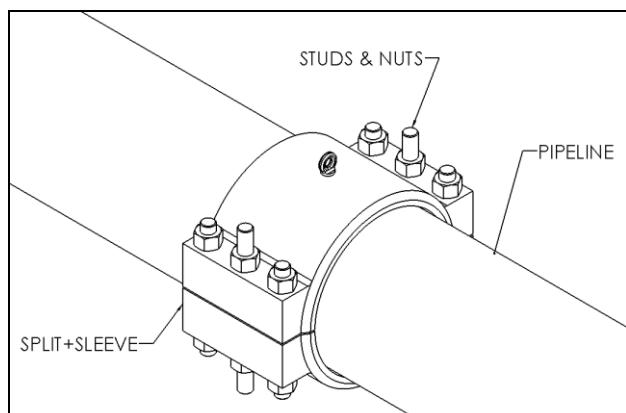

شرطו 6

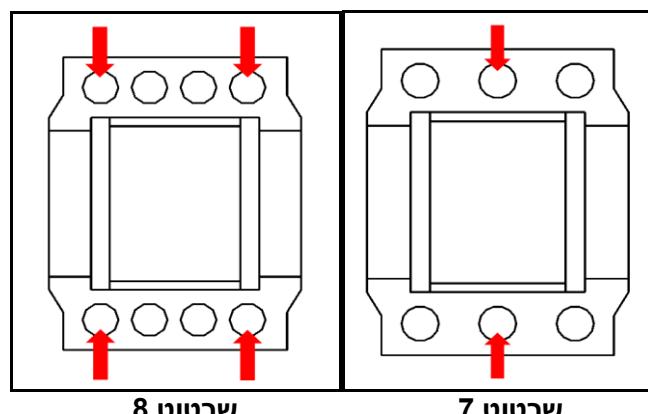

شرطו 8


شرطו 7

6. יש לבדוק את אומי הברגים בצורה אחידה במנומנט הידוק על פי הטבלה שבדף אחרון.
- התוצאה הטובה ביותר תתקבל כאשר במהלך ההידוק יישמר מרוח שווה בין שני חצאי האביזר.
- יש להבטיח שהברגים יבלטו מטור האומיים לפחות 6.4 מ"מ (1/4").
- סדר הידוק האומיים יהיה כמפורט בסרטוט 9 והוא יבוצע באופן הבא:
- הידוק ראשון – ידני לפחות 10% של מומנט ההידוק הנדרש.
 - הידוק שני – עד 50% מומנט ההידוק.
 - הידוק שלישי – עד 100% מומנט ההידוק.
 - חזור מספר פעמים על סדר הידוק עם 100% מומנט ההידוק עד שכל האומיים מהודקים ולא ניתן להדקם יותר.

הערה: ערכי המומנטים בטבלה בעמוד אחרון מייצגים מומנט שיורי - מומנט סופי נדרש להידוק.


המנומנט הראשוני צריך להיות מעט גבוה יותר בגלל תופעת BOLT RELAXATION (ירידת כוח ההידוק לאחר ההידוק).

יש להשתמש בשיטות מקובלות בתעשייה לחישוב העומס ההתחלתי על כל בורג. מומלץ לבצע סיבב הידוק נוספת של האומיים אחרי 4 שעות ולאחר מכן 24 שעות ממועד ההתקנה.

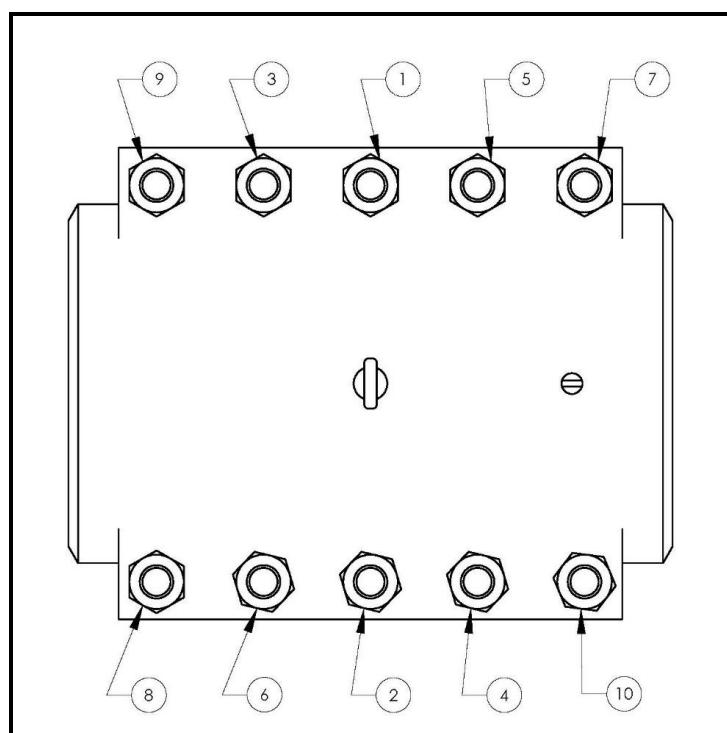

شرطט 9

7. במצב הידוק סופי המרווח הצפוי בין שני החצאים לאורכם הינו 3.2 מ"מ (1/8").

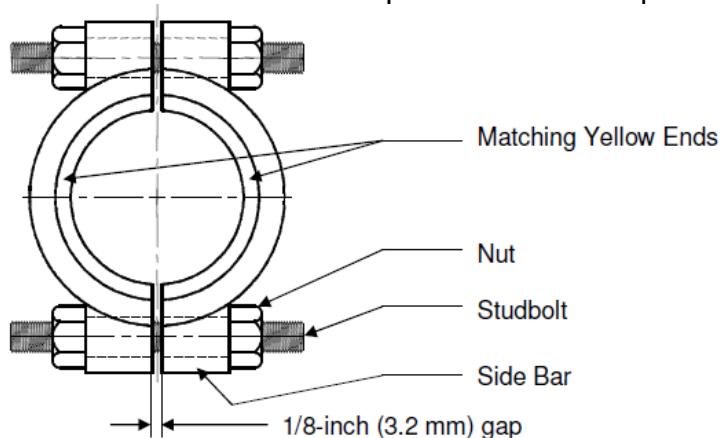


شرطט א' 9

8. בוצע בדיקת ראייה לוודא שהנזילה נעצרה או בוצע בדיקת לחץ היד魯וסטטית.
9. במידה והאביזר סופק עם נחיר אוורור (VENT) , ווודא שהנחירים סגורים. במידה והנחירים הוסרו בזמן התקינה או לשם בדיקת לחץ היד魯וסטטית, יש להתקין סרט טפלון, או חומר אוטם להברגות לפני התקנת הנחירים בחזרה.


התקנת אביזר המצדיד בציר

פרק זה מגדיר נוהל כללי ההתקנה על צינור אופקי .
התקנה אנכית או בזווית לצינור עשוייה לדרש עוד אמצעי הרמה /או תכונן שונה של הציר והתפעול.

1. הסר את כל הברגים והאומים כמפורט בשרטוטים 10 ו- 11.
2. חבר שאקלים (מם הרמה) לאוזני הרמה.
אביזרים קטנים מצידים בד"כ באוזן הרמה אחת במרכז כל מחצית מצויים בشرطוט 10.
אביזרים בקוטר גדול מצידים באוזני הרמה בפינות ויש להשתמש בהם בעת התקנה של אביזר עם ציר כמוzeigt בשרטוט 11.

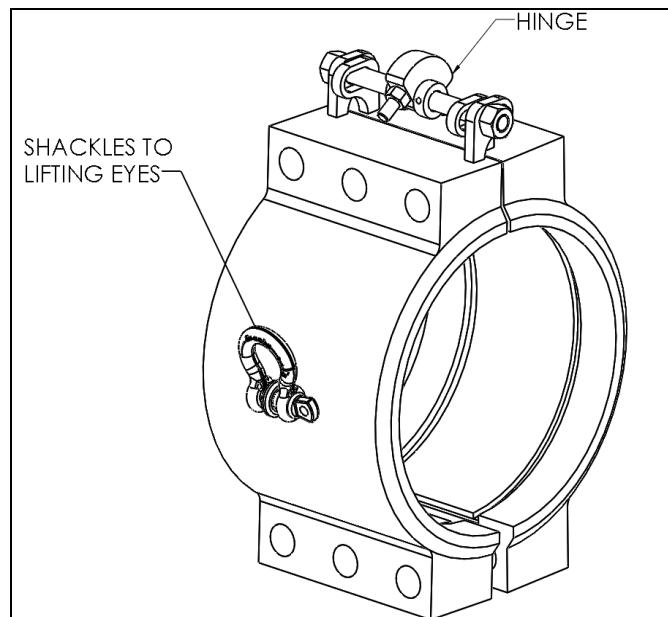


شرطוט 10

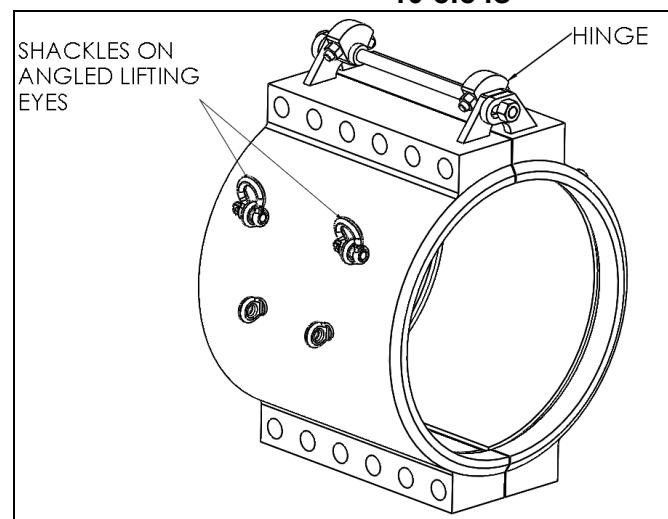


شرطוט 11

3. התקן את אמצעי ההנפה (שרשרות, רצועות, כבלים וכו') לנקודת הרמה אחת של המנוף.
 4. וודא שאורך החיבורם לא יפריע לפתיחה/סגירה של האביזר כמפורט בشرطוט 12.
 5. הרם את האביזר בעזרת המנוף (מנקודה אחת), האביזר יפתח כמפורט בشرطוט 12.
 6. מוקם את האביזר מעל לצינור והורד אותו באיטיות על הצינור.
 7. ברגע שהחלק הפנימי יבוא ב מגע עם הצינור האביזר יתחל להיסגר תוך כדי הורדתו. לבטיחות יש להיזהר שלא לשים שום חלק מהגוף (כגון ידיים) בתוך האביזר בשום זמן בעת הורדת האביזר על הצינור משום שהאביזר עלול להיסגר בצורה מהירה.
 8. לאחר שהאביזר עוטף את הצינור, הכנס את הברגים לחורים והתתקן את האומרים כמפורט בشرطוט 13.
- המשך בהידוק האומרים כמפורט בהוראות ההתקנה.

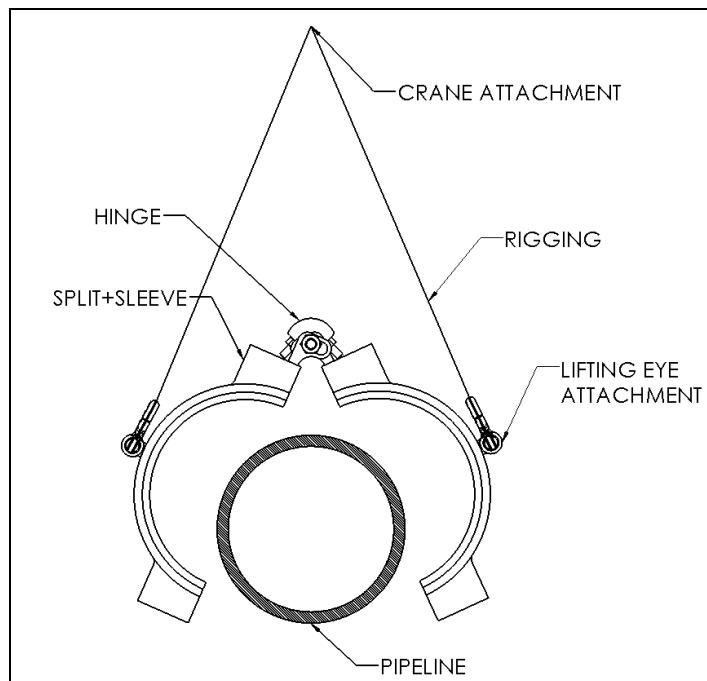

شرطוט 12

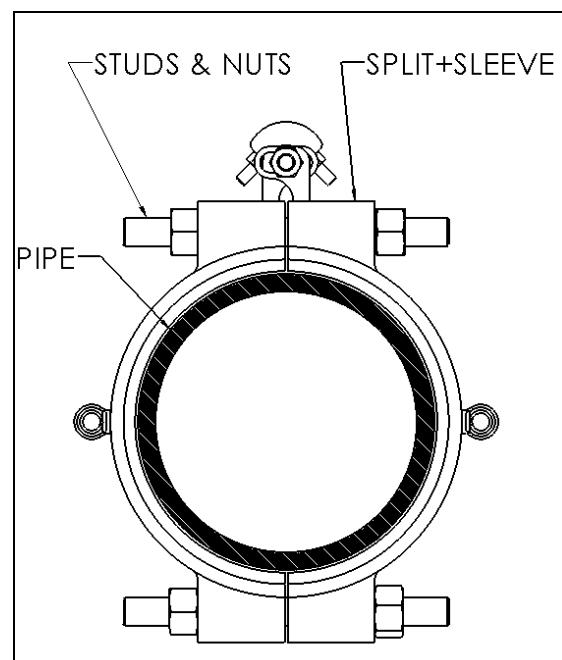

شرطוט 13

הזרקת חומר אטימה

הזרקת חומר אטימה אינה נדרשת לקבלת אטימה באביזר בתנאי שהאביזר מצויד באטמים מאלסטומר (ולא מחומר קלווע כגון KEVLAR) ובתנאי שהאביזר הותקן על פי ההנחיות, ובתנאי שהלחץ והטמפרטורה תואמים למוגבלות התכנון של האביזר.

ניתן לבצע הזרקת חומר אטימה לתוך אביזר Plidco Splitite+Sleeve המצויד באטמים מאלסטומר.

באביזר המצויד באטמים מחומר קלווע כגון KEVLAR או מאטמי גראפיט או טפלון חובה להזניק חומר אטימה להבטחת איתום.

בכדי לבצע הזרקה האביזר חייב להגיע מן המפעל עם מינימום של נחיר הזרקה אחד בכל צד. במקורה של אביזר שאינו מצוי בנחיר הזרקה יש להתקשר לחברת PLIDCO או לנציג מורשה כדי לברר את היכולות האפשרות להוספת נחיר הזרקה על אביזר קיים.

האביזר חייב להיות מהודק באופן סופי טרם התחלת ההזרקה.

ראה מסמך 033-IP – הוראות הזרקה של חומר אטימה.

חידוש הזרמה ומבחן לחץ בשדה

במידה והצינור הושבת בעת התקינה יש לבצע את חידוש הזרמה בלחץ **בזהירות, באיטיות ובהדרגה** למניעת גל הלם שיכל לגרום את הצינור ואת האביזר. התקנים והקודים הקיימים בתעשייה הינם מקור למידע בנושא זה.

לבד ממטרות ביצוע מבחני לחץ, לחץ העבודה לא עליה על הלחץ המרבי המותר לעובדה. אביזר Splitite+Sleeve ניתן לבחינת לחץ בשדה עד פי 1.5 מלץ מרבי מותר. חברת PLIDCO ממליצה לפעול על פי recommended Practice 2201 Section 6.5 HOT TAPPING .
נווהלים לריתוך או חדרה חמה (HOT TAPPING) לחץ הבדיקה ישתווה לפחות לתפקידו באנרגט או במילך אך לא יותר %10 של הלחץ הפנימי.

הכוונה היא למנוע אפשרות קרייסת הצינור או דופן המיל. במידה וקיים תנאים שעלולים לגרום לקריסת הצינרת יש להפחית את לחץ הבדיקה (ראה 5.8 Section API STD. 510 - אמצעי זהירות בעת בדיקת לחץ).

חל איסור על העובדים להימצא ליד נקודת התקינה בעת מבחן הלחץ עד לגמר הבדיקה לתיקנות התקינה.

הוראות ריתוך בשדה

אין צורך לרתק את אביזר **Plidco Splatite+Sleeve** לשם השגת האטימות בלחץ. נשא הריתוך תליי בדרישות הלחות, בקודים בהם משתמש הלחץ ובעומסים הציריים של האביזר לשאת.

ازהרה!!

אי שמירת הוראות הריתוך יכולה לגרום לפיצוץ, אש, מוות, פציעה ונזק לרכוש ו/או לסביבה

כל היבטים הקשורים לריתוך אביזר **Plidco Splatite+Sleeve** **איןם מטופלים** במסמך זה. **בנושא ריתוך על הלחץ לפעול על פי:**

ASME PCC-2

API 1104 Appendix B

ASME Section IX

PRCI L52047

PRCI Hot Tap®Model

וכל מידע תעשייתי אחר הנוגע לריתוך צנרת.

על הלחץ לשקל ולתכן מראש את הריתוך.

מידע נוסף במסמך PLIDCO סימוכין 019-IP העוסק בשיקולים בנושא ריתוך.

מומלץ בזמן ריתוך שהצינור יהיה מלא ותחת זרימה.

הרתקים ושיטות הריתוך חיברים להיות מאושרים בהתאם לתקן API 1104, "Welding of Pipelines and Related Facilities", Appendix B, *In-Service Welding*.

מומלץ מאוד לשימוש באלקטרודות דלות מימן כגון SMAW או GMAW (XX18-E) בגלל עמידות גבוהה לשפיחות לחות ובפני פריצות מימנית.

אלו גם תהליכי הריתוך המועדף לריתוך לשם איתום הברגים והאומים.

אלקטרודות SMAW (Shielded metal arc welding) חיברות להיות ישות בצורה מוחלטת.

השתמש בחומר ריתוך (אלקטרודות) עם חוזק למיניתה (Tensile Strength) שווה או גדול מזה של הצינור.

יש לפקח בზירות על הצורה והגודל של ריתוך המילאת (밀את = Fillet) בהיקף.

גובה המילאת (פילה) יהיה לפחות 1.4 מעובי דופן הצינור.

מצב זה מניח מוקדם יעילות חיבור 1 (כולם שהריתוך תקין ב-100% ללא פגם בריתוך).

ניתן לבחור במקדם ייעילות חיבור שונה בהתבסס על רמת ביקורת האיכות ומדדניות הריתוך של החברה שלך.

יש לשאוף לריתוך מילאת קעור הנושך לשני הצדדים המרוטכים, יש להימנע מחVICים וחיכים (Undercut).

כל שהריתוך חלק ורציף העמידות שלו גבוהה יותר מפני כשל עיפות החומר.

הצורה האפשרית הגורעה ביותר הינה ריתוך קמור בולט כלפי מעלה הרבה מעבר לנדרש הגורם לרכיבז מאמצים מקומי.

ריתוך לצורה לא מתאימה יכול לכשל עיפות מהיר של החומר שייגרם לנזילה, פריצה או פיצוץ עם תוצאות חמורות.

חשוב מאד שנוהלי הריתוך בשדה יהיו עוקבים בכל המשתנים החיווניים לנוהל ההסכמה כך שאיכות הריתוך בשדה תציג את המבוקאים המכניים שבוצעו בנוהל ההסכמה.

חברת PLIDCO לא ממליצה להשתמש בש מכיהה טרמיית לטובת חיים מוקדם. ש מכיהה טרמיות יכולות לייצר נזנודות חממות ולהקטיין את יכולת האביזר Plidco Split sleeve לפזר את החום באזור האטמיים.

חברת PLIDCO ממליצה על להבה קטנה כגון להבת חיתוך אשר תכוון בזיהירות שלא ישירות לתוך המרווה שבין האביזר והצינור לכיוון האטמיים. להבת החום המוקדם עוזרת לשיפור שמנים וזיהומיים אחרים. אין להשתמש בהבה גדולה הקרויה Rosebud בגלל הקושי לפיקח על גודלו של השטח שבו נעשה החימום המוקדם.

כדי למנוע נזק לאטמים יש לעקוב אחרי החום הנוצר עקב הריתוך או החימום המוקדם בעזרת מדייד טמפרטורה מסווג Crayons או גשש טמפרטורה. במידה והחומר מתקרב למגבלת חומר האטם (כרשות בתגיית וגם בהוראות התקינה) יש להפסיק את הריתוך או לעבור לריתוך קצר אחר באביזר כדי לחתן זמן קירור לנזנודות החמות.

החלק הקשה של הריתוך נוגע לריתוך האטימה של הברגים (Grade B- 7). הברגים בניים מפלדה AISI 4140 עם תכולת גבוהה גובהה. ע"י שימוש בתהיליך ריתוך דל מימן עם חימום מוקדם ניתן להקטין את בעיית הסדקים ופריכות מינית. במידה ויש צורך לקצר את הברגים יש להשאיר לפוחות אורך של 6.4 מ"מ (" $\frac{1}{4}$ ") מעל לאוימים. ראשית בצע חימום מוקדם לבורג וללאום ואז רתך את האוום לבורג. בדוק את החימום המוקדם ואז רתך את האוום לאביזר.

ריתוך האביזר אחרי תקופה זמן ניכרת שבה היה מותקן.

חברת PLIDCO ממליצה שם יש כוונה לרתך את האביזר, הריתוך יעשה בסמוך ככל האפשר למועד התקינה ככל שהתנאיםאפשרים. ריתוך במועד מאוחר יותר משמעותית מהיב להבחן האם נעשתה התקינה בהתאם להנחיות והאם נבדקה תאיומות חומר האטמיים למוצר הזורם בציגור. לאחר התקנת האביזר אין שום מבחן משמעותי שניין לבצע כדי לקבוע את מצב האטמים או יתרת אורך החיים שלהם. שנם משתנים רבים המשפיעים על מצב האטמים אשר אין לחברת PLIDCO שליטה עליהם.


אם ריתוך האביזר יעשה אחרי שעבר זמן רב מיום התקינה יש לנוקוט באמצעות הזיהירות הבאים:

1. יש לבדוק מקרוב את האביזר כדי לוודא שאין חשש להתקפות נזילה.
2. יש לבדוק מחדש את אומי הברגים על פי הערכיהם הרשומים בטבלה.
3. במידת האפשר מומלץ להקטין לחץ בשלב הריתוך.
4. יש להבטיח זרימה מסויימת בציגור לפחות כוח הריתוך למניעת נזק לאטמים.
5. יש לעקוב אחרי כל המלצות והמחיות לנושא ריתוך שפורט לעיל.

סדר הריתוך

יש לעקב בזיהירות ולוודא שטמפר' הריתוך או החימום המוקדם לא תגרום לחימום יתר של האטמים. ניתן לרתוך במקטעים קר שהחומר לא יתרכז באזורי אחד. נדרש להדק שנית את אומי הברגים במהלך הריתוך משום שבעת הריתוך הידוק נחלש.

1. התחל עם ריתוך המילאת (Fillet) בהיקף הצינור בשני הצדדים (شرطוט 14).
2. המשך בריתוכי האורך משני הצדדים.
3. בצע הידוק חוזר של אומי הברגים.
4. רתוך את האומים לברגים.
5. רתוך את האומים לגוף האביזר.
6. רתוך את פתח האוורור (Vent) אם היה צהה בשימוש.

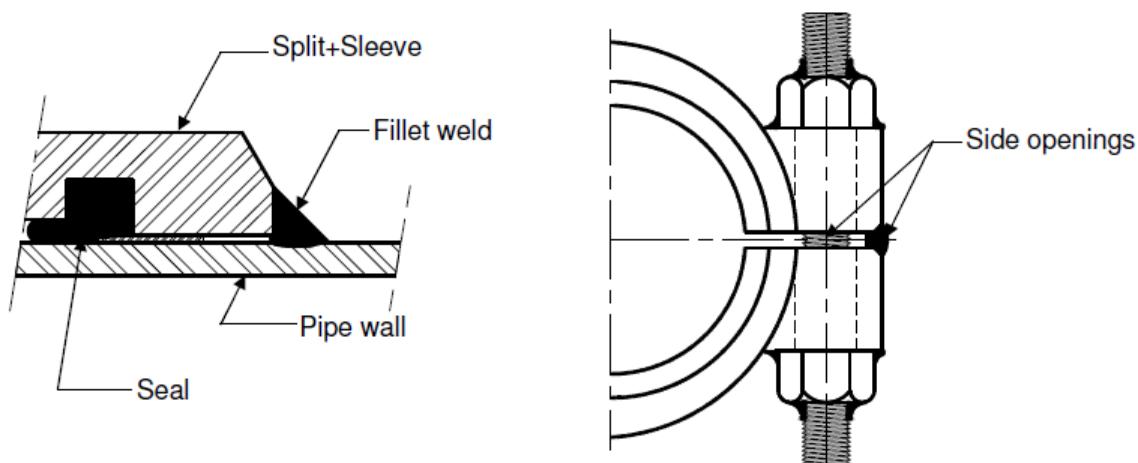

شرطוט 14

הוראות אחסנה

אביזרי Plidco Split Sleeve יש לאחסן בסביבה יבשה כדי למנוע חלודה של השטחים הגלויים. טמפרטורת האחסנה לא תעלה על 49 מעלות צלסיוס. יש לכוסות את האביזר בפוליאתילן כהה כדי למנוע קרני שמש מהגעה לאטמים. יש למנוע המזאות או, קרינה, אוזון (מנוע חשמלי) וזרימת מים באזום האחסנה. אחסנה לקויה יכולה לגרום לסתקים באטמים, הפיכתם לשבירים ואיבוד כושר האטימה שלהם.

מעקב

אביזרי Plidco Split Sleeve כמו מרבית מוצריו Plidco נושאים מספר סדרתי המאפשר מעקב מלא. לכל אביזר יש חבילת מסמכי בקורת איכות הנשמרת בארכיון החברה וניתן לדעת מתוכה את יצורן חומרי הגלם, הרכיב המתכת, בדיקות איכות שעבר האביזר וכו'. לכל אטם יש מספר ממנו שמאפשר לעקב אחריו אותה מנתה.

לוח זמנים מומלץ לביקורות

1. לאחר חידוש הזרמה בצרמת ו מבחון הלחץ (ראה בפרק המתאים לעיל) מומלץ לבצע סבב הידוק נוספת נסוף של האומיים אחרי 4 שעות ואחרי 24 שעות ממועד התקינה.
2. באביזר שלא מתכוונים לתרוך מומלץ לצבעו קווים סימן למיקום כל אום, במידה ואומם יסתובב ניתן יהיה לראות זאת בעין על פי הסימן שיזוז.
3. 6 חודשים אחרי התקינה מומלץ לעשות בדיקת ראייה ולבוחן שאין נזילה שאומיים לא הסתובבו ממוקומם המקורי ולבצע בחינה כללית לקורוזיה ובלאי.
4. מומלץ בהמשך לבצע בדיקה כנ"ל אחת לשנה.

התקינה מתחת למים

اذהרה!

اذהרה זו נוגעת להתקנת האביזר מתחת למים ללא נזילה מהצינור. בעת התקנת אביזר Plidco Split Sleeve מתחת למים (או נזול אחר) קיימת אפשרות שנוזל הכלוא בחלל שבין האביזר לצינור ילחץ בכוח של אלף ק"ג בעת סגירת שני החצאים.

התקינה מתחת למים כאשר יש נזילה מהצינור הלחץ בחלל שבין האביזר לצינור משתווה ללחץ אשר בצינור.

- לחץ ההפוך בחלל כאשר אין נזילה מהצינור ישנים כמה אפקטים:
 - * לחץ זה יכול לעبور את הלחץ המותר לאביזר וכ途וצאה מכך תהיה נזילה או נזק לאביזר.
 - * הצינור עצמו עשוי להיפצע או למות בעת פתיחה של פקק האוורור (Vent Plug).

המלצות להתקינה מתחת למים ללא נזילה מן הצינור:

1. התקן רק אביזר המצד בנוחרי אוורור (Vent).
2. פתח את נוחרי האוורור בעת התקינה.

בנוספ' חברת Plidco ממליצה לא להשתמש בשמנים לשימון האטמיים או הברגים או האומיים, זאת כדי למנוע הידבקות של חול או לכלי שעולים להפריע לאטימה או להשיג את כוח ההידוק המדייך הנדרש לאטימה.

טבלת מומנטוי הידוק האומים

קוטר ברגים נומינלי איןץ' ראה הערכה 2	מידת המפתח לאומיים איןץ'	מומנטוי הידוק ראה הערכה 1	
		0.15 C _f	
		ft-lbs רגל ליברה	Nm ניוטון מטר
25,000 psi pre-stress			
5/8--11	1-1/16	56	76
3/4--10	1-1/4	98	133
7/8--9	1-7/16	156	212
1--8	1-5/8	233	316
1-1/8--8	1-13/16	342	464
1-1/4--8	2	480	651
1-3/8--8	2-3/16	651	883
1-1/2--8	2-3/8	857	1162
1-5/8--8	2-9/16	1096	1486
1-3/4--8	2-3/4	1394	1890
1-7/8--8	2-15/16	1730	2346
2--8	3-1/8	2116	2869
2-1/4--8	3-1/2	3053	4140
2-1/2--8	3-7/8	4231	5737
23,000 psi pre-stress			
2-3/4--8	4-1/4	5224	7083
3--8	4-5/8	6885	9336
3-1/4--8	5	8799	11931
3-1/2--8	5-3/8	11037	14967
3-3/4--8	5-3/4	13626	18477
4--8	6-1/8	16590	22497
18,800 psi pre-stress			
4-1/4--8	6-1/2	16313	22120
4-1/2--8	6-7/8	19413	26324
4-3/4--8	7-1/4	22882	31028
5--8	7-5/8	26743	36263
5-1/4--8	8	31014	42055
5-1/2--8	8-3/8	35717	48433
5-3/4--8	8-3/4	40873	55425
6--8	9-1/8	46504	63059

ברגים: ASTM A193 Grade B7

אומים: ASTM A194 Grade 2H

הערות:

- הערכים בטבלה מייצגים ערך שורי (סופי נדרש) עבור מקדם חיכוך 0.15 אחרי תופעת BOLT RELAXATION (טופעת ירידת ערך ההידוק השורי בתום ההידוק הראשוני). הברגים והאומים חייבים להיות נקיים, עם תנואה חופשית ללא פגם ולאחריו שימוש בשמן מכונות קל משקל. מקדם החיכוך המוערך למצב זה הוא 0.15 (n) או מקדם K של 0.19. במידה ויעשה שימוש בשמן בעל מקדם חיכוך נמוך יותר כגון על בסיס גורפייש להתקשרות לחברה PLIDCO לקל ערך מדוק של מומנטוי הידוק.
- המספר השני הינו הפסיעה (Pitch) המתאר את מספר קריכות הברגה לאין' אור.
- השתמש בערכי Pre Stress במידה ונעשה שימוש במערכת ההידוק אומים הידROLית. כתוצאה מהוותות יצרן המערכת.
- יש להשתמש בטבלה זו גם עבור ברגים המצויפים טפלון (התקינה ינית).



The Pipe Line Development Company
11792 Alameda Drive, Strongsville, Ohio 44149, USA
Teléfono: (440) 871-5700 • Fax: (440) 871-9577
Llamada gratuita: 1-800-848-3333
web: www.plidco.com • correo electrónico: pipeline@plidco.com

CAMISA BIPARTIDA PLIDCO® SPLIT+SLEEVE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡ADVERTENCIA!

LA SELECCIÓN O USO INCORRECTO DE ESTE PRODUCTO PUEDE RESULTAR EN UNA EXPLOSIÓN, INCENDIO, MUERTE, LESIONES PERSONALES, DAÑOS MATERIALES Y/O DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE.

No utilice ni seleccione una camisa/grapa bipartida de reparación PLIDCO Split+Sleeve hasta que todos los aspectos de la aplicación hayan sido analizados a fondo. No utilice la camisa bipartida de reparación PLIDCO Split+Sleeve hasta haber leído y comprendido estas instrucciones de instalación. Si tuviese alguna pregunta o dificultades para utilizar este producto, comuníquese con:
PLIDCO 440-871-5700

LEER CUIDADOSAMENTE

La persona a cargo de la reparación debe estar familiarizada con estas instrucciones y debe comunicárselas a todo el personal involucrado en la cuadrilla de reparación.

Lista de verificación de seguridad

Las reparaciones de la tubería se pueden hacer con la tubería en servicio o fuera de servicio.

- Lea y siga estas instrucciones cuidadosamente. Siga la política de seguridad de su empresa y los códigos y normas aplicables. Si la camisa bipartida "PLIDCO Split+Sleeve" se instala bajo de agua, asegúrese de leer la sección **Instalación Bajo el Agua**.
- Cada vez que un producto PLIDCO se modifica de cualquier manera, incluyendo añadir un venteo o cambiar los sellos/empaques por parte de alguien que no sea el Departamento de Ingeniería o Manufactura de The Pipe Line Development Company o una empresa de reinstalación de empaques certificada por PLIDCO, la garantía del producto quedará anulada. Los productos que se modifican en el campo no tienen el beneficio de la trazabilidad de los materiales, la documentación de los procedimientos, la inspección de la calidad y la mano de obra experimentada que emplea The Pipe Line Development Company.

- La camisa bipartida "PLIDCO Split+Sleeve" nunca debe usarse para acoplar tuberías a menos que se proporcione suficiente restricción en los extremos, como sería el caso con un collarín tipo abrazadera "Plidco Clamp+Ring". En su condición no soldada, la camisa bipartida "PLIDCO Split+Sleeve" no tiene una capacidad nominal de restricción para esfuerzos axiales en los extremos, y si se utiliza de este modo podría resultar en una EXPLOSIÓN, INCENDIO, MUERTE, LESIONES PERSONALES, DAÑOS MATERIALES Y/O DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE.
- En la placa identificadora del producto PLIDCO, verifique la presión y temperatura máximas de operación permitidas (MAOP). No exceda la presión y temperatura de máximas de operación permitidas indicadas en la unidad.
- Esté absolutamente seguro de que se haya seleccionado el material de los sellos (empaques) correcto para el uso previsto. Si tuviese alguna pregunta sobre la compatibilidad del sello con los productos químicos y las temperaturas de la tubería, póngase en contacto con PLIDCO o con un distribuidor autorizado de PLIDCO.
- La camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" puede operarse a la presión máxima de operación (MAOP) total en su estado empernado (sin soldar).
- Al reparar una fuga activa, se debe tener sumo cuidado de proteger al personal. Se pueden producir lesiones graves o la muerte.
- Durante los procedimientos de **Preparación del tubo** y de **Instalación**, quienes instalen la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" deben usar, como mínimo, gafas de seguridad Z87 y calzado de seguridad con punta de acero.
- Si la tubería se hubiese sacado de operación, se debe represurizar con extrema precaución. La represurización se debe realizar de manera lenta y constante, sin cambios bruscos de presión, que pudieran hacer vibrar la tubería y la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve". Los códigos y normas de la industria son una buena fuente de información sobre este tema. No exceda la presión máxima de operación de la camisa bipartida "PLIDCO Split+Sleeve", a menos que sea para fines de prueba. No se debe permitir que el personal se acerque a la reparación hasta que se haya comprobado la hermeticidad del sello.

Preparación del tubo

1. Elimine todo recubrimiento, óxido e incrustaciones de la superficie del tubo donde los sellos circunferenciales de la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" entrarán en contacto con el tubo (consulte la Figura 1). Se prefiere un acabado de metal casi blanco, como se indica en SSPC-SP10 / NACE No. 2. Cuanto más limpia esté la superficie del tubo, más positivo será el sellado.
2. Donde los sellos circunferenciales aterrizarán / entrarán en contacto con cualquier soldadura en tubos, las soldaduras en dicha área deben desbastarse al ras del diámetro exterior del tubo.
3. Las soldaduras circunferenciales del tubo en el espacio anular dentro de los sellos circunferenciales no requieren rebajarse/desbastarse al ras, siempre y cuando la altura de la soldadura no exceda de 3/16 de pulgada (4.7 mm) (consulte la Figura 1).

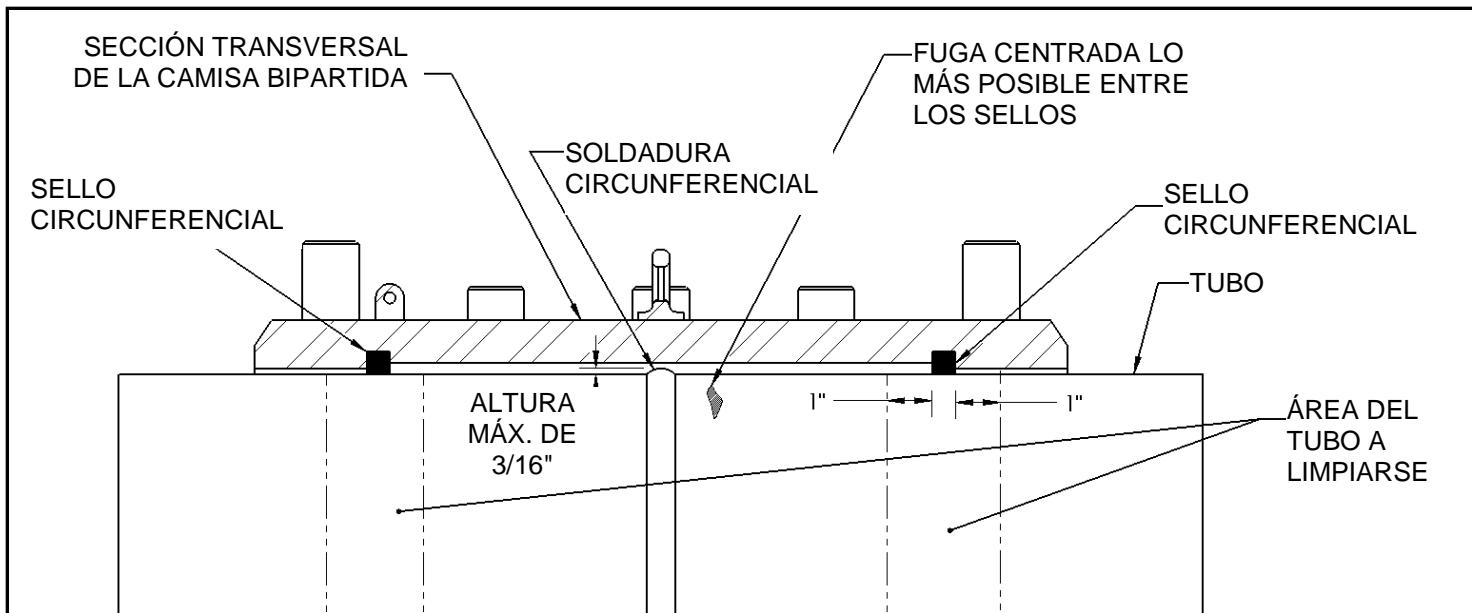


Figura 1

4. La tolerancia del diámetro exterior del tubo es de $\pm 1\%$ para tubos de diámetro nominal igual o menor a 6 pulgadas. Para tubos de diámetro nominal mayor a 6 pulgadas, la tolerancia es de ± 0.06 pulgadas (± 1.5 mm).
5. El sello puede tolerar pequeñas irregularidades en la superficie de hasta $\pm 1/32$ pulgadas (± 0.8 mm) de profundidad. Las superficies defectuosas pueden adaptarse para el sellado, aplicando un epóxico apropiado como el "Belzona 1161" y lijando o limando la superficie para que quede igualada con el diámetro exterior requerido.
6. Una camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" es capaz de sellar tubos que están fuera de ovalidad en hasta aproximadamente un 5% de ovalidad. Esto se basa en la capacidad del empernado de cambiar la ovalidad del tubo. Para tubos de pared muy gruesa, el empernado podría no ser capaz de cambiar la ovalidad del tubo. Es posible que el tubo fuera de ovalidad requiera que la camisa bipartida "PLIDCO Split+Sleeve" tenga que reposicionarse o tener que usar otra camisa bipartida de reparación de diferente longitud para garantizar que los sellos circunferenciales aterricen sobre segmentos redondos del tubo.
7. Una camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" no es capaz de cambiarle la forma a tuberías aplanadas o abolladas.

Instalación

Un manejo descuidado de la pieza puede dañar los sellos y los dedos retenedores de los sellos (GirderRings). No se debe permitir que los dispositivos de izaje como cadenas, cables u horquillas de montacargas entren en contacto con los sellos y los dedos retenedores (GirderRings). El contacto puede dar lugar a que los sellos sean jalados fuera de sus ranuras. (Ver la Figura 2)

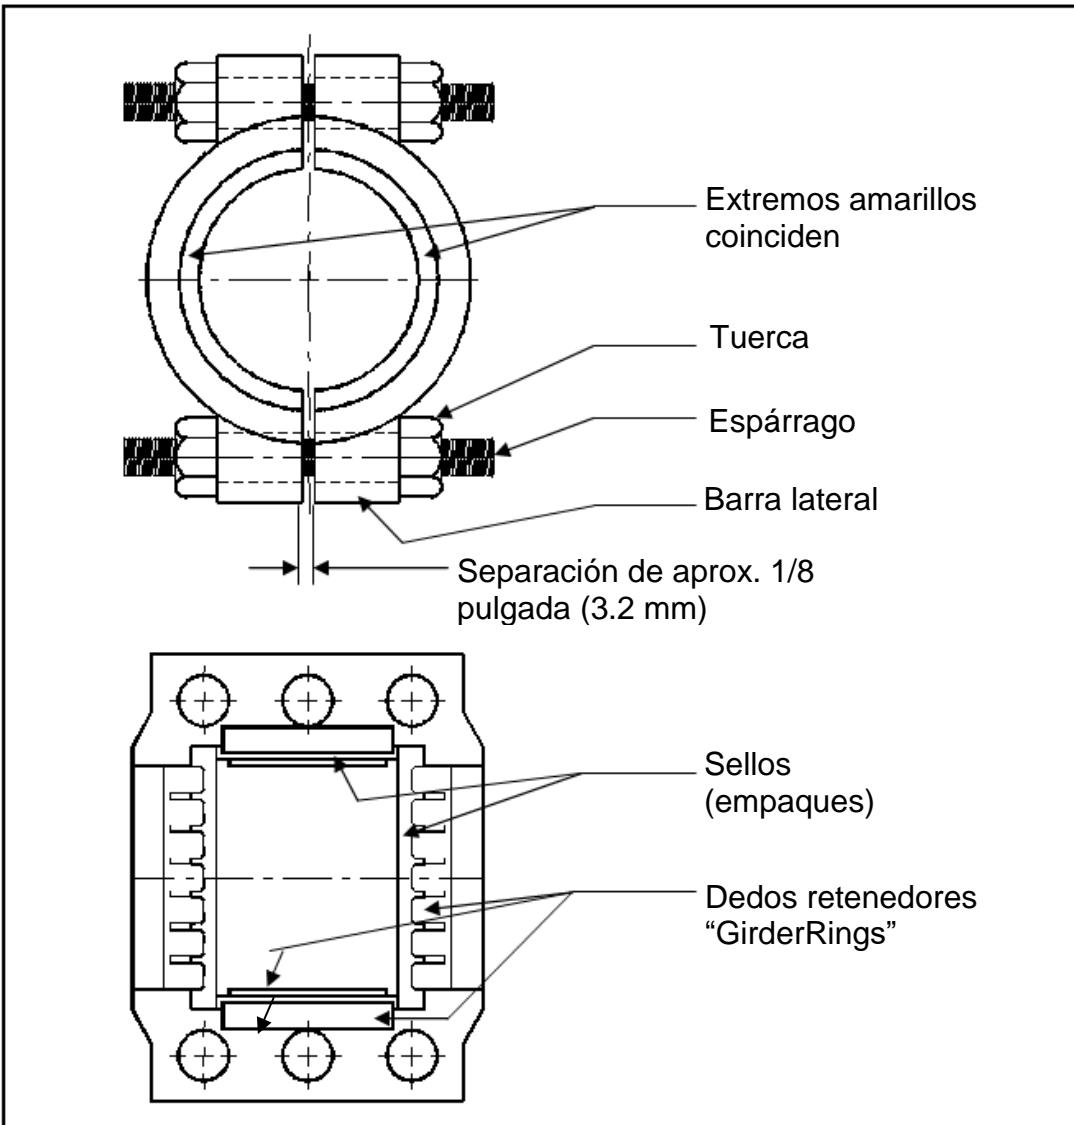


Figura 2

1. Si las dos mitades de la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" fueron enviadas como una unidad ensamblada, se habrán enviado con separadores entre las dos mitades para evitar daños en los sellos longitudinales y en los extremos de los sellos circunferenciales. Típicamente, se usan tuercas de diámetro pequeño como separadores. Los separadores se deben quitar y desechar antes de instalar la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve". Si no se retiran los separadores, ello prevendrá que los sellos se compriman de manera apropiada.
2. Cubra con un lubricante todas las superficies expuestas de los sellos elastoméricos. La Tabla 1 indica los lubricantes que se recomiendan para los distintos sellos. El usuario final debe determinar si el lubricante es compatible con el producto en la línea. No se recomienda usar lubricantes en instalaciones bajo agua o con empaques trenzados (como Teflón, Kevlar, fibra de carbono, etc.). Consulte la sección de **Instalaciones Bajo el Agua**.

Lubricantes a base de petróleo	= A	
Lubricantes a base de silicón	= B	
Lubricantes a base de glicerina	= C	
Grasa Super Lube® (1)	= D	
		Temperatura (2)
Buna-N	A, B, C, D	225°F (107°C)
Viton	A, B, C, D	250°F (121°C)
Silicón	C, D	300°F (149°C)
Neopreno	B, C, D	250°F (121°C)
Aflas	A, B, C, D	225°F (107°C)
Hycar	A, B, C, D	180°F (82°C)

- 1) La grasa Super Lube® es un producto de Sync Chemical Corporation. (www.super-lube.com)
- 2) El límite de temperatura indicado es sólo para el material de sellado y no implica que la capacidad nominal de presión sea necesariamente aplicable en este límite.

Tabla 1: Lubricantes aprobados

3. Limpie y lubrique todos los espárragos y tuercas, y pruebe previo a la instalación que las tuercas corran con facilidad. No se recomienda usar lubricantes para instalaciones bajo el agua.

Nota: El tipo de lubricante determinará el valor del par de apriete según la tabla de pares de apriete (torque) de PLIDCO en la página 12 de estas instrucciones de instalación.

4. Ensamble la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" alrededor del tubo asegurándose de que los extremos pintados de color amarillo coincidan y de que el accesorio esté tan bien centrado como sea posible sobre la fuga y/o el área dañada. En ningún momento la fuga debe estar más cerca de $\frac{1}{2}$ " (12.7 mm) de los sellos circunferenciales. Trate de evitar que haya fugas directamente sobre los sellos longitudinales.

La mayoría de las camisas bipartidas tendrán espárragos de dos longitudes diferentes. Cerciórese de que los espárragos más largos estén en los orificios para pernos apropiados; las camisas bipartidas "PLIDCO Split+Sleeve" con 3 orificios por lado tienen los pernos más largos en los dos orificios centrales, y las que tienen más de 3 orificios por lado tienen los pernos más largos en los cuatro orificios de las esquinas (vea las Figuras 3 y 4).

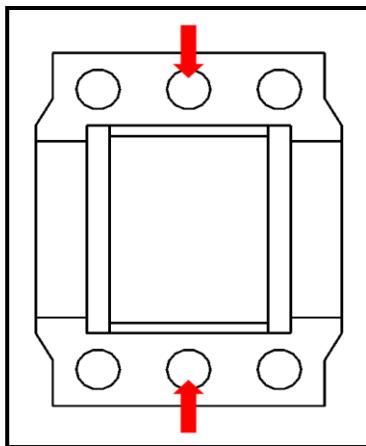


Figura 3

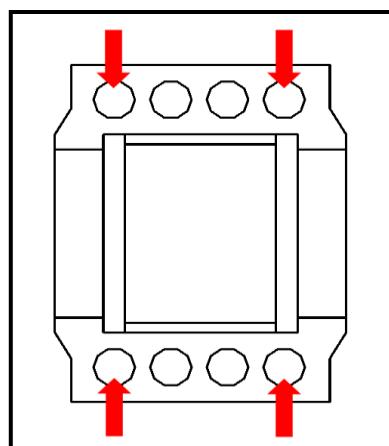


Figura 4

A veces ayuda ensamblar sin apretar la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" a un lado de la fuga con los espárragos aflojados, y luego, deslizarla sobre el tubo para centrarla sobre la fuga.

5. Apriete los espárragos de manera uniforme según el valor indicado para el tamaño de perno en la **Tabla de pares de apriete de PLIDCO** en la página 12 de estas instrucciones. Los mejores resultados se obtienen manteniendo un espacio igual todo alrededor de las barras laterales mientras se aprietan los espárragos. Para asegurarse de que haya un agarre completo de la tuerca debe tenerse un mínimo de 1/4 pulgada (6,4 mm) del espárrago sobresaliendo más allá de la misma. La secuencia de apriete de los espárragos debe seguir el patrón que se muestra en la Figura 5, y debe realizarse repetidamente como sigue:
 - a. 1^{ra} vuelta: apriete a mano o al 10% del valor de par de apriete mínimo para unir las 2 mitades
 - b. 2^{da} vuelta: 50% del valor de par de apriete.
 - c. 3^{ra} vuelta: 100% del valor de par de apriete.
 - d. Repita la secuencia al 100% de par de apriete hasta que ninguno de los pernos y tuercas pueda continuar girando.

Nota: Los valores de torque listados en la '*Tabla de pares de apriete de PLIDCO*' representan el par residual. Es posible que el valor de par de apriete inicial deba ser ligeramente más alto debido a la relajación del perno. Deben utilizarse métodos industriales apropiados para verificar la precarga de los pernos. Se recomienda volver a verificar el par de apriete a las 4 horas y, posteriormente, 24 horas después de la instalación.

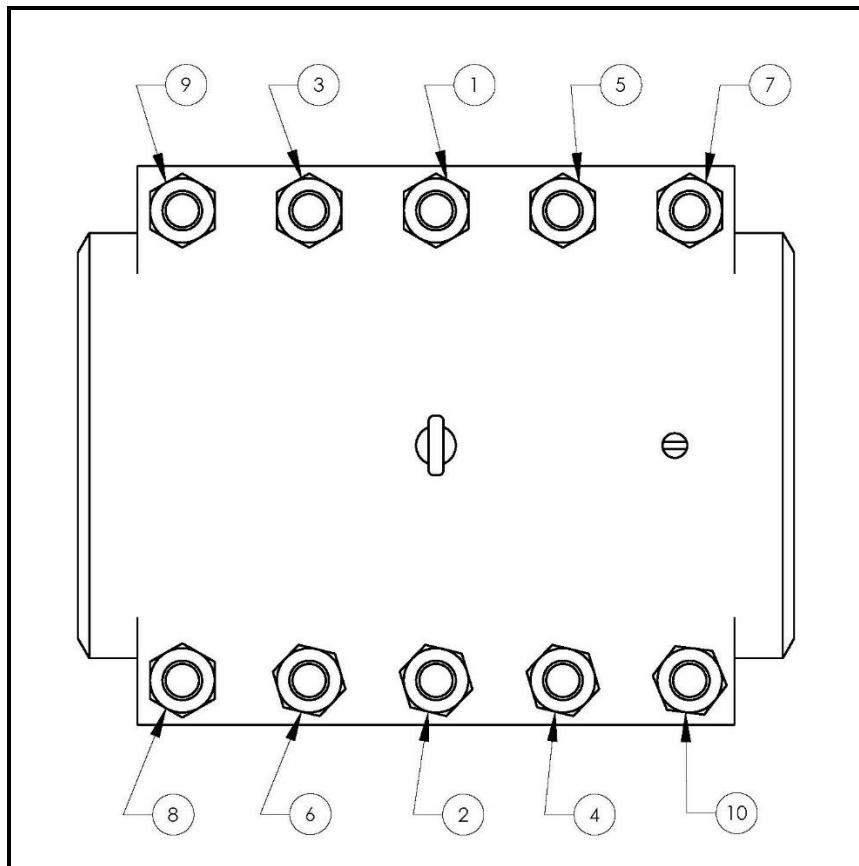


Figura 5

6. Las barras laterales deben estar separadas aproximadamente 1/8 de pulgada (3.2 mm) o menos cuando la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" queda completamente empernada.
7. Verifique que la fuga haya sido contenida mediante una inspección visual o realice una prueba hidrostática de campo.
8. Si la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" se suministró con venteos, verifique que estén bien ajustados. A todos los venteos que se retiraron durante la instalación o para realizar una prueba hidrostática, se les debe volver a aplicar cinta de teflón, sellador de roscas o un sellador de roscas anaeróbico.

Inyección de Sellante

No es necesario inyectar sellador para que una camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" logre un sello hermético, siempre y cuando la camisa se haya instalado con sellos elastoméricos y según estas instrucciones de instalación, y la temperatura y presión de la tubería estén dentro de los límites de diseño de la camisa bipartida "PLIDCO Split+Sleeve". Sin embargo, a las camisas bipartidas "PLIDCO Split+Sleeve" sí se les puede inyectar sellador/sellante, cemento expansivo (tipo grout), epóxico endurecible o una sustancia similar. Tenga en cuenta lo siguiente: **Las camisas bipartidas**

de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" instaladas con empaques de estilo trenzado como Kevlar, Fibra de Carbono o Teflón requieren inyección de sellante para que puedan lograr un sello.

Para que las camisas bipartidas de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" estándar puedan ser inyectadas con sellador, el accesorio debe venir de fábrica con un mínimo de un venteo en cada mitad. Para los accesorios sin venteos, comuníquese con PLIDCO o con un representante autorizado para conocer las opciones que existen para agregar venteos en accesorios existentes.

La camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" se debe instalar y apretar por completo antes de inyectar el sellador.

Para información adicional sobre la inyección de sellador, sírvase ver IP-033, "*Instrucciones para la inyección de sellador PLIDCO*".

Represurización y pruebas de campo

Si la tubería se ha sacado de operación, la represurización debe realizarse con sumo cuidado. La represurización debe realizarse de manera lenta y constante sin cambios bruscos que puedan hacer vibrar la tubería o producir una carga de impacto repentina (también conocida como "golpe de ariete"). Los códigos y normas de la industria son una buena fuente de información sobre este tema.

Excepto para fines de pruebas, no exceda la presión máxima de operación (MAOP) del accesorio de reparación PLIDCO. El accesorio PLIDCO está diseñado para ser probado hasta 1.5 veces su presión máxima de operación (MAOP). Sin embargo, PLIDCO recomienda seguir la práctica recomendada API 2201, '*Procedimientos para la soldadura o perforaciones en vivo en equipos en servicio*', Sección 6.5. La presión de prueba debe ser al menos igual a la presión de operación de la línea o recipiente, pero no debe exceder la presión interna en un 10%. La razón de esto es evitar un posible colapso interno del tubo o la pared del recipiente.

Sin embargo, si las condiciones prevalecientes pudiesen causar el colapso del tubo o las paredes de presión, la presión de prueba puede reducirse. (Para las precauciones para las pruebas de presión, consulte la norma API 510, Sección 5.8.) No se debe permitir que el personal se acerque a la reparación hasta que se haya probado la hermeticidad el sello.

Instrucciones para la soldadura en campo

La soldadura no es un requisito para la capacidad de sellado bajo presión de la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve". El tema de la soldadura depende de los requisitos de su empresa, los códigos aplicables y si la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" debe soportar cargas longitudinales.

¡ADVERTENCIA!

Si no se siguen las instrucciones para la soldadura en campo, se podrían producir explosiones, incendios, muertes, lesiones personales, daños materiales y/o daños al medio ambiente.

Este documento no aborda todos los aspectos para la soldadura en servicio de las camisas bipartidas de reparación "PLIDCO Split+Sleeve". Al planificar la soldadura en servicio se deben considerar las normas ASME PCC-2, API 1104 Apéndice B, ASME Sección IX, PRCI L52047, Modelo PRCI Hot Tap®, y demás información de la industria relacionada con las soldaduras en servicio. Para más información, consulte IP-019, 'Consideraciones respecto a las soldaduras'.

Se recomienda que la tubería esté llena y bajo flujo.

Los soldadores y los procedimientos de soldadura deben ser calificados de acuerdo con la norma API 1104, 'Soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas', Apéndice B, 'Soldadura en servicio'. Recomendamos encarecidamente el uso de un proceso de soldadura de bajo contenido de hidrógeno como GMAW o SMAW utilizando electrodos de bajo contenido de hidrógeno (E-XX18) debido a su alta resistencia tanto a la absorción de humedad como al agrietamiento inducido por hidrógeno. Estos también son los procesos de soldadura preferidos para la soldadura de sellado de los pernos y tuercas. Los electrodos de soldadura SMAW deben estar absolutamente secos.

Use material de soldadura con una resistencia a la tensión igual o mayor que la del tubo. Controle con cuidado el tamaño y la forma de las soldaduras de filete circunferenciales. El tamaño de la soldadura de filete debe ser al menos 1.4 veces el espesor de la pared del tubo. Esto supone una eficiencia de la unión de 1.0. Es posible que deba seleccionar una eficiencia de la unión diferente en función de su nivel de inspección. Haga el esfuerzo de obtener una soldadura de filete de cara cóncava, con un perfil liso dentro de ambos miembros; evite las muescas y los debilitamientos por reducción. Cuanto más lisa y perfilada sea la soldadura, mayor será la resistencia a la falla por fatiga. La peor forma posible sería una soldadura convexa reforzada y pesada con un debilitamiento por reducción. Una forma incorrecta de la soldadura puede conducir a una rápida falla por fatiga y causar fugas, roturas o una explosión con graves consecuencias subsecuentes.

Es muy importante que el procedimiento de soldadura en campo siga de cerca las variables esenciales del procedimiento calificado de soldadura de manera que la calidad de la soldadura de campo esté representada por las pruebas mecánicas realizadas durante el proceso de calificación del procedimiento.

No recomendamos el uso de mantas térmicas para precalentamiento. Las mantas térmicas pueden generar puntos calientes y reducir la capacidad de la camisa bipartida "PLIDCO Split+Sleeve" para disipar el calor de la soldadura en las proximidades de los sellos. Recomendamos usar un soplete o antorcha pequeña, como un soplete de corte, teniendo cuidado de no apuntar la llama directamente al espacio donde se encuentran los sellos. La llama de un soplete de precalentamiento es útil para quemar aceites y otros contaminantes presentes. No use un soplete grande, comúnmente denominado "capullo de rosa" ("rosebud"), debido a la dificultad para controlar el tamaño del área que se precalienta.

Controle el calor generado por la soldadura o el precalentamiento, particularmente cerca del área de los sellos, usando crayones de temperatura o termómetros de sonda. Si el calor generado se acerca

al límite de temperatura del material de empaque o sello, el cual se indica en la placa identificadora, la soldadura debe interrumpirse o continuarse en otra sección del accesorio para que el área afectada tenga oportunidad de enfriarse.

La soldadura de sello de los espárragos grado B-7 de la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" es la fase más difícil de la soldadura de campo. Están hechos de acero AISI 4140 con una alta equivalencia de carbono. Utilizando un proceso de soldadura de bajo contenido de hidrógeno con precalentamiento, se puede reducir el problema del agrietamiento inducido por hidrógeno y de las picaduras "pitting" a causa del hidrógeno. El precalentamiento secará cualquier humedad, impregnación de aceite o lubricante para roscas que pueda haber en el área de soldadura. Si fuese necesario recortar las longitudes de los espárragos, deje al menos 1/4 de pulgada (6.4 mm) de los mismos más allá de la tuerca para la soldadura de sello. Precaliente el espárrago y la tuerca, y luego suelde la tuerca al perno. Verifique el precalentamiento y luego suelde la tuerca a la barra lateral.

SOLDADURA DESPUÉS DE UN PERÍODO CONSIDERABLEMENTE LARGO, TRAS LA INSTALACIÓN INICIAL

PLIDCO recomienda que si se va a soldar la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve", la soldadura se complete tan pronto como sea posible tras la instalación; según lo permitan las condiciones. El éxito de la soldadura en una fecha significativamente posterior depende en gran medida de si se siguieron los procedimientos de instalación adecuados y de la compatibilidad de los empaques elastoméricos con el producto en la tubería.

Una vez instalada la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve", no existe una prueba válida para determinar el estado de los empaques o la vida útil restante de los mismos. Hay demasiadas variables que pueden afectar la condición de los sellos/empaques sobre los cuales PLIDCO no tiene ningún control.

Si se va a soldar la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" después de un período de tiempo considerable posterior a su instalación, se deben seguir las siguientes precauciones:

1. La camisa bipartida "PLIDCO Split+Sleeve" debe inspeccionarse detenidamente para detectar cualquier fuga que pueda haberse desarrollado.
2. Los pernos y las tuercas se deben volver a apretar conforme al valor de par de apriete (torque) recomendado.
3. Si fuese posible, la presión en la línea debe reducirse.
4. Todavía se requiere algo de flujo en la línea para disipar el calor de la soldadura para evitar daños a los sellos elastoméricos.
5. Siga las prácticas de soldadura recomendadas que se indican en las 'Instrucciones para la soldadura en campo'.

Secuencia de Soldadura

Se debe tener precaución de que la soldadura no sobrecaliente los sellos. Secuencie la soldadura de manera que el calor no se concentre en un área. Será necesario volver a apretar los espárragos y las tuercas periódicamente durante la soldadura en campo debido a que la contracción de la soldadura hace que se aflojen.

1. Soldar en filete los extremos circunferenciales. (Ver la Figura 6)

2. Realizar la soldadura de sellado de las aberturas longitudinales (barras laterales).
3. Apretar de nuevo los espárragos y las tuercas de acuerdo a los valores de torque recomendados.
4. Realizar la soldadura de sellado de las tuercas a los pernos.
5. Realizar la soldadura de sellado de las tuercas a las barras laterales.
6. Realizar la soldadura de sellado de los tapones de los venteos, si corresponde.

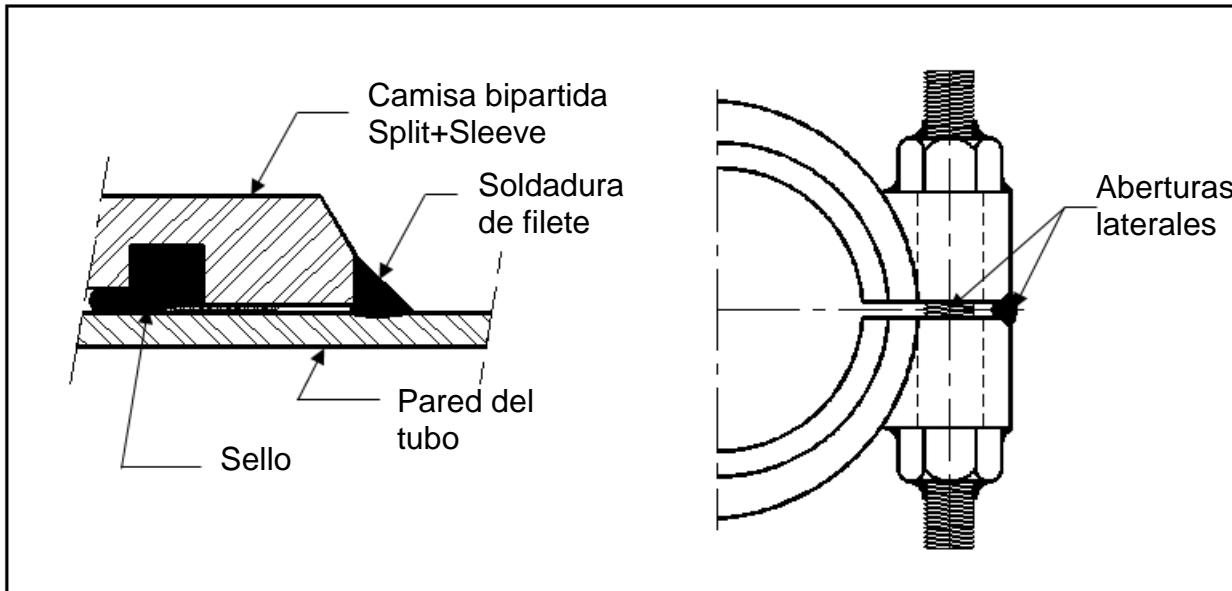


Figura 6

Instrucciones de almacenamiento

Las camisas bipartidas de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" deben almacenarse en un ambiente seco para evitar que las superficies sin pintar se oxiden. Las temperaturas de almacenamiento no deben superar los 120°F (49°C). Cúbralas con bolsas de polietileno oscuro para evitar que la luz solar directa incida sobre los sellos elastoméricos o empaques. Lo mejor es excluir la contaminación, la luz, el ozono y la radiación. El almacenamiento inadecuado de las camisas bipartidas de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" puede ocasionar que el material de los sellos se agriete, se vuelva quebradizo y pierda su capacidad de sellado (al perder sus propiedades elásticas).

Trazabilidad

Las camisas bipartidas "PLIDCO Split+Sleeve", como la mayoría de los productos PLIDCO, tienen un número de serie único mediante el cual el accesorio es completamente rastreable. Además, todos los sellos elastoméricos tienen un número de lote único mediante el cual el material del sello es rastreable.

Programa de inspección recomendado

1. Una vez que la tubería sea represurizada y se le realicen las pruebas de campo (véase '*Represurización y pruebas de campo*' para las precauciones del caso) los valores de par de

apriete (torque) deben verificarse de nuevo 4 horas después de la instalación. Posteriormente, el torque debe volver a verificarse 24 horas después de la instalación.

2. Se recomienda que, si el producto no se va a soldar, se apliquen marcas de apriete desde las tuercas a la barra lateral de la camisa bipartida "PLIDCO Split+Sleeve" para que se pueda detectar visualmente cualquier aflojamiento de los pernos durante una inspección.
3. 6 meses después de la instalación, se recomienda realizar una inspección visual para determinar si hay señales visibles de fugas, aflojamiento de pernos/tuercas, desgaste general o corrosión.
4. Despues de que se realice la inspección de 6 meses, se recomienda una inspección visual anual para determinar si hay señales visibles de fugas, aflojamiento de pernos/tuercas, desgaste general o corrosión.

Instalación Bajo el Agua

¡ADVERTENCIA!

Esta advertencia sólo aplica a una instalación bajo el agua (o bajo cualquier líquido) **donde la tubería no presente fugas**. Al ensamblar una camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" bajo agua (o bajo cualquier líquido) es posible que se acumulen miles de libras de presión (psi) en el espacio anular entre el accesorio y el tubo. La presión se produce al comprimir el líquido atrapado en el espacio anular cuando las dos mitades del accesorio se cierran y aprietan. Para instalaciones sobre una fuga activa, la presión en el espacio anular se iguala con la presión en la tubería. La presión atrapada en el espacio anular entre la camisa bipartida de reparación "PLIDCO Split+Sleeve" y la tubería puede tener los siguientes efectos:

- Se excede la presión máxima de operación permisible (MAOP) del elemento de reparación bipartido (PLIDCO Split+Sleeve), lo que provoca fugas o daños en el accesorio.
- El tubo en el que el accesorio está instalado resulta dañado.
- Se producen lesiones personales o muerte debido al retiro posterior de un tapón de venteo.

RECOMENDACIONES

The Pipe Line Development Company (PLIDCO) recomienda encarecidamente lo siguiente para instalaciones bajo el agua sin fugas:

1. Todos los accesorios deben suministrarse con venteos.
2. Los venteos deben mantenerse abiertos durante la instalación.

Además, The Pipe Line Development Company recomienda no usar lubricante en los sellos o en las roscas de los espárragos y tuercas. Esto es para evitar que arena, grava o residuos se adhieran al lubricante y lleguen a interferir con el sellado y/o lograr obtener una lectura precisa del par de apriete de los espárragos. Se recomienda que el valor del par de apriete (torque) indicado bajo el 0.15 Cf (coeficiente de fricción) se utilice para espárragos no lubricados instalados bajo el agua.

**Tabla de pares de apriete (torque) para camisas bipartidas
de reparación PLIDCO Split+Sleeve**

Diámetro nominal del espárrago (en pulgadas) (ver la Nota 2)	Apertura de la llave para la distancia entre caras (en pulgadas)	Valores de par de apriete (ver la Nota 1)	
		0.15 C _f	
		pie-lb	Nm
			Pretensado a 25,000 psi
5/8--11	1-1/16	56	76
3/4--10	1-1/4	98	133
7/8--9	1-7/16	156	212
1--8	1-5/8	233	316
1-1/8--8	1-13/16	342	464
1-1/4--8	2	480	651
1-3/8--8	2-3/16	651	883
1-1/2--8	2-3/8	857	1160
1-5/8--8	2-9/16	1110	1490
1-3/4--8	2-3/4	1390	1890
1-7/8--8	2-15/16	1730	2350
2--8	3-1/8	2120	2870
2-1/4--8	3-1/2	3050	4140
2-1/2--8	3-7/8	4230	5740
			pretensado a 23,000 psi
2-3/4--8	4-1/4	5220	7080
3--8	4-5/8	6890	9340
3-1/4--8	5	8800	11900
3-1/2--8	5-3/8	11000	15000
3-3/4--8	5-3/4	13600	18500
4--8	6-1/8	16600	22500
			pretensado a 18,800 psi
4-1/4--8	6-1/2	16300	22100
4-1/2--8	6-7/8	19400	26300
4-3/4--8	7-1/4	22900	31000
5--8	7-5/8	26700	36300
5-1/4--8	8	31000	42100
5-1/2--8	8-3/8	35700	48400
5-3/4--8	8-3/4	40900	55400
6--8	9-1/8	46500	63000

Espárragos: ASTM A193 Grado B7 - Tuercas: ASTM A194 Grado 2H

Nota 1: Los valores de par de apriete indicados son valores de par de apriete residual. Este es el valor del par de apriete y del esfuerzo residual después de la relajación del perno. Los espárragos y las tuercas deben estar limpios, poder enroscarse sin problemas, y no tener ningún defecto obvio. Los valores enumerados suponen que las tuercas están apropiadamente lubricadas con un lubricante cuyo coeficiente de fricción (μ) de aproximadamente 0.15 o un factor k de 0.19, tal como un aceite de maquinado ligero. Si se usa un lubricante de coeficiente de fricción más bajo, como por ejemplo el grafito,

comuníquese con el departamento de Ingeniería de PLIDCO para obtener los valores de par de apriete (torque) apropiados.

- Nota 2: El segundo número es el paso, que se muestra como el número de roscas por pulgada.
- Nota 3: Si se van a usar tensores de pernos (tensionadores), utilice el valor de pretensado que se muestra para el tamaño de espárrago pertinente y siga las instrucciones del fabricante del tensor de pernos.
- Nota 4: Esta tabla también se debe utilizar para todos los espárragos recubiertos de PTFE (Teflón).